

## دليل تشغيل الجهاز CNC


### الفصل الأول: تثبيت البرنامج

لتثبيت البرنامج، تحتاج إلى الملفات الخاصة بجهاز CNC ، والتي يتم تسليمها إلى المشغل أو الشركة المشترية، حيث تكون مسؤولة عن تشغيل الجهاز.

بعد الحصول على الملفات، انتقل إلى المسار التالي:



MACH3 software/MACH3 Soft/MACH3 version3.043.066/Mach3Version3.043.066

ثم اضغط بزر الفأرة الأيمن على التطبيق Mach3Version3.043.066 واختر Run as administrator لتشغيله كمشؤول.

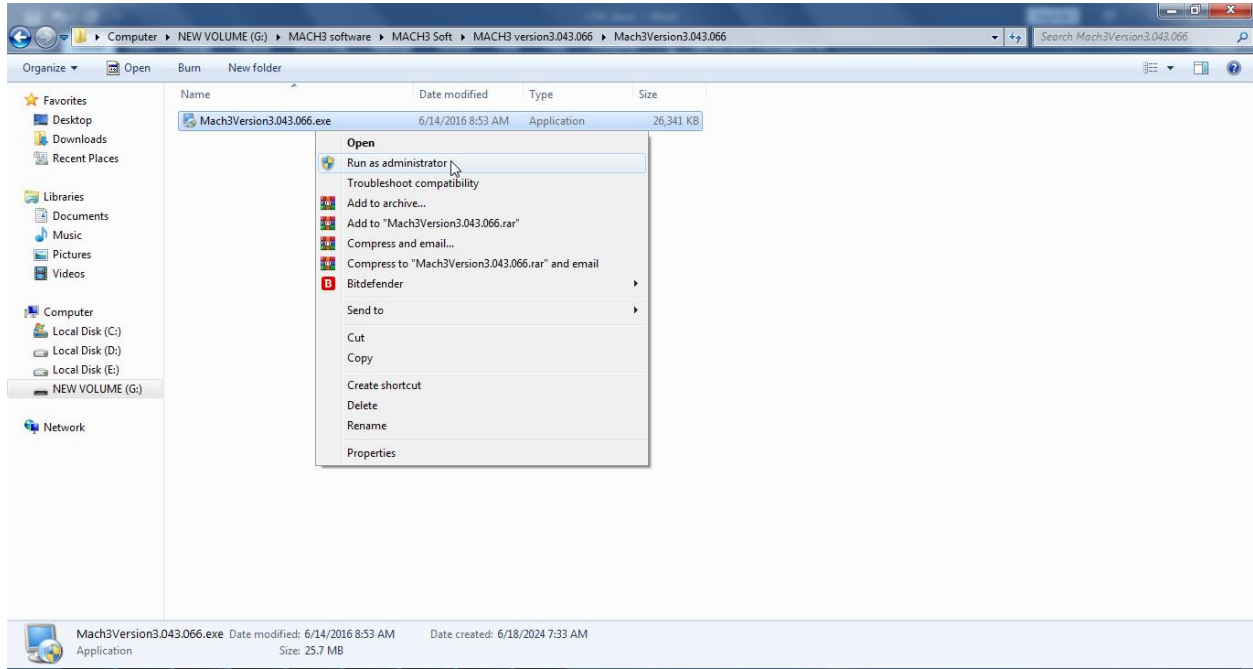

ثم، قم بتشغيل المسار التالي.


ملاحظة: يوجد في مسار ملف التثبيت فيديو تعليمي، وهو مطلوب فقط حتى مراحل تثبيت البرنامج.

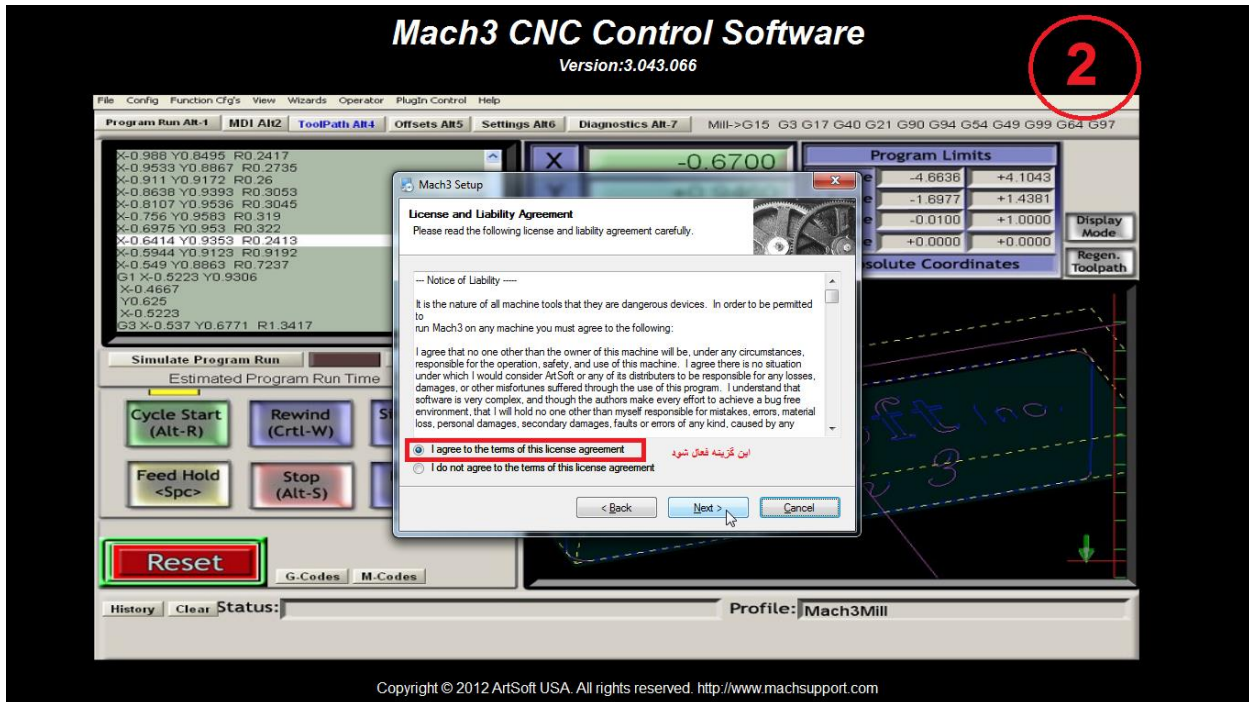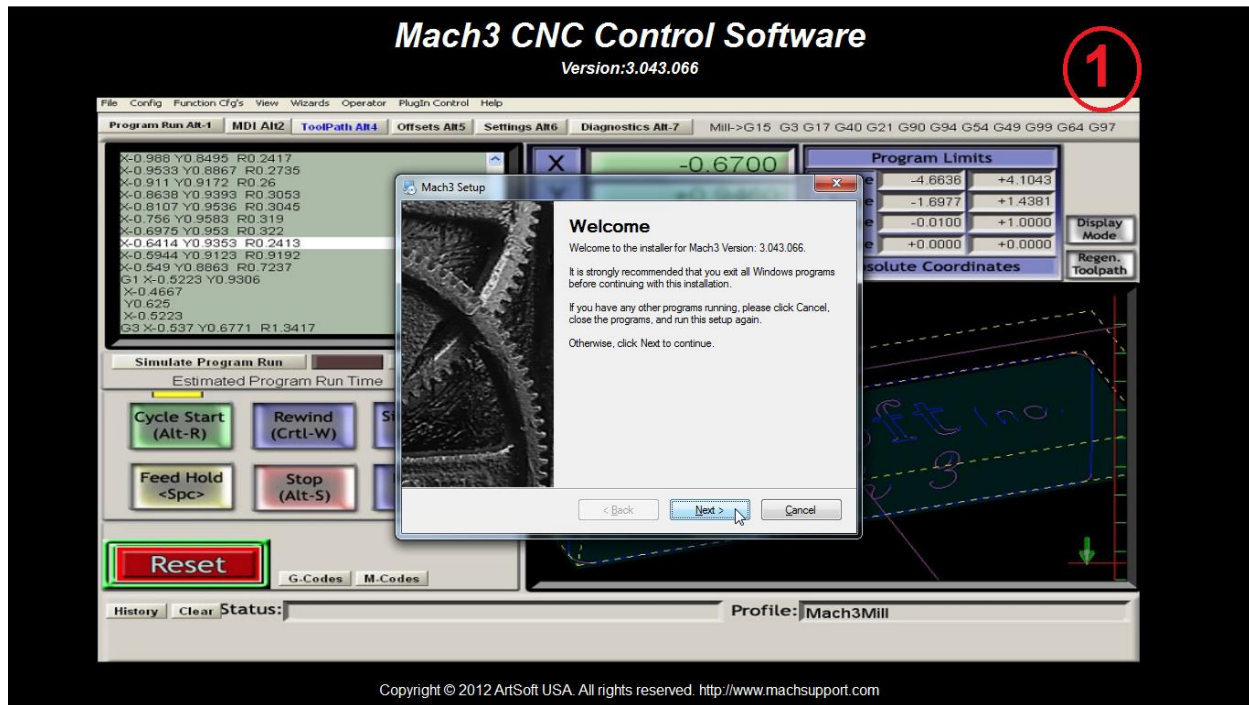

# Mach3 CNC Control Software

Version:3.043.066

3

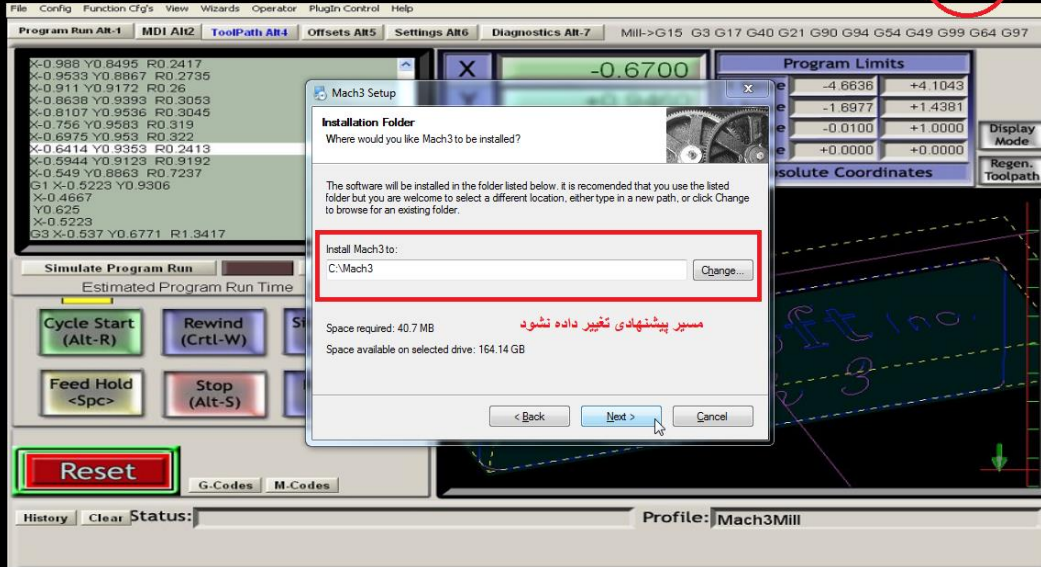


Copyright © 2012 ArtSoft USA. All rights reserved. <http://www.machsupport.com>

# Mach3 CNC Control Software

Version:3.043.066

4

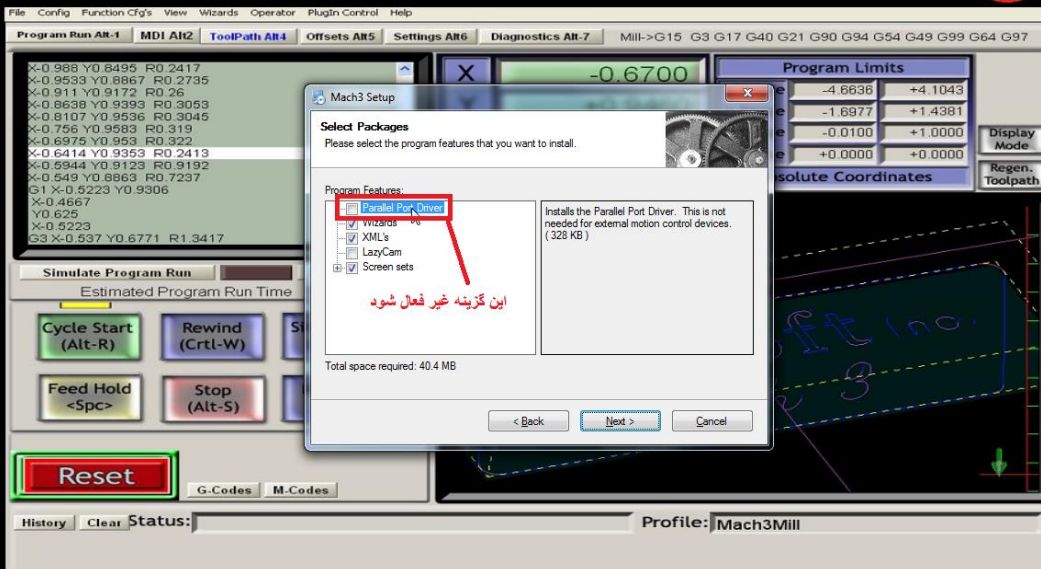


Copyright © 2012 ArtSoft USA. All rights reserved. <http://www.machsupport.com>

# Mach3 CNC Control Software

Version:3.043.066

5

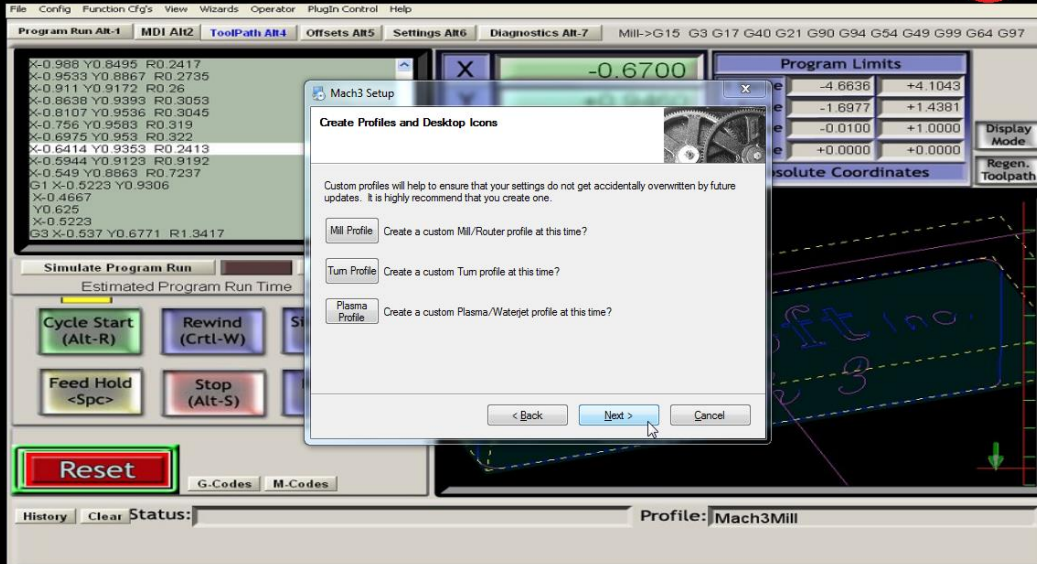


Copyright © 2012 ArtSoft USA. All rights reserved. <http://www.machsupport.com>



# Mach3 CNC Control Software

Version:3.043.066

6

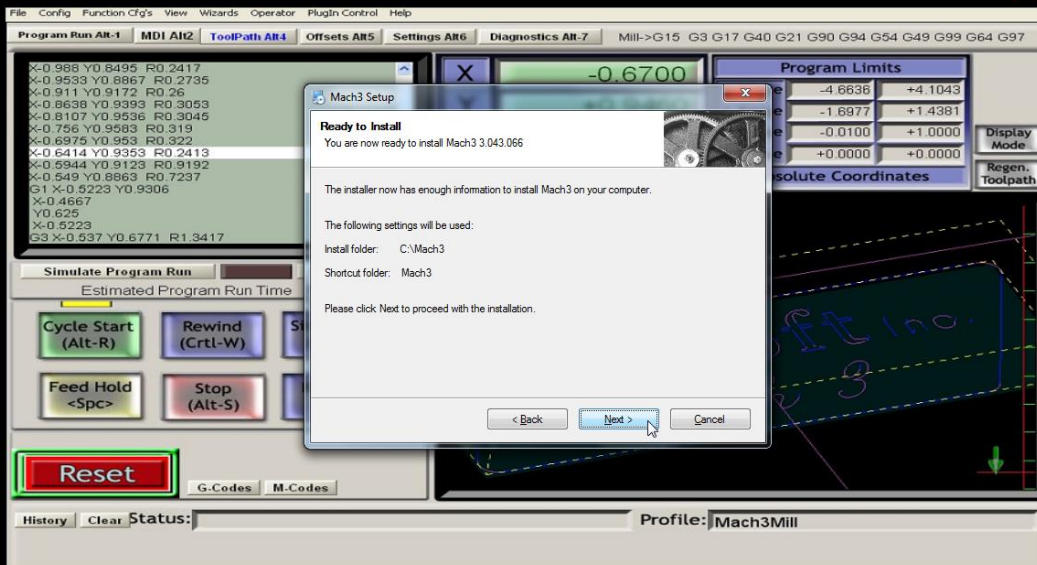



Copyright © 2012 ArtSoft USA. All rights reserved. <http://www.machsupport.com>

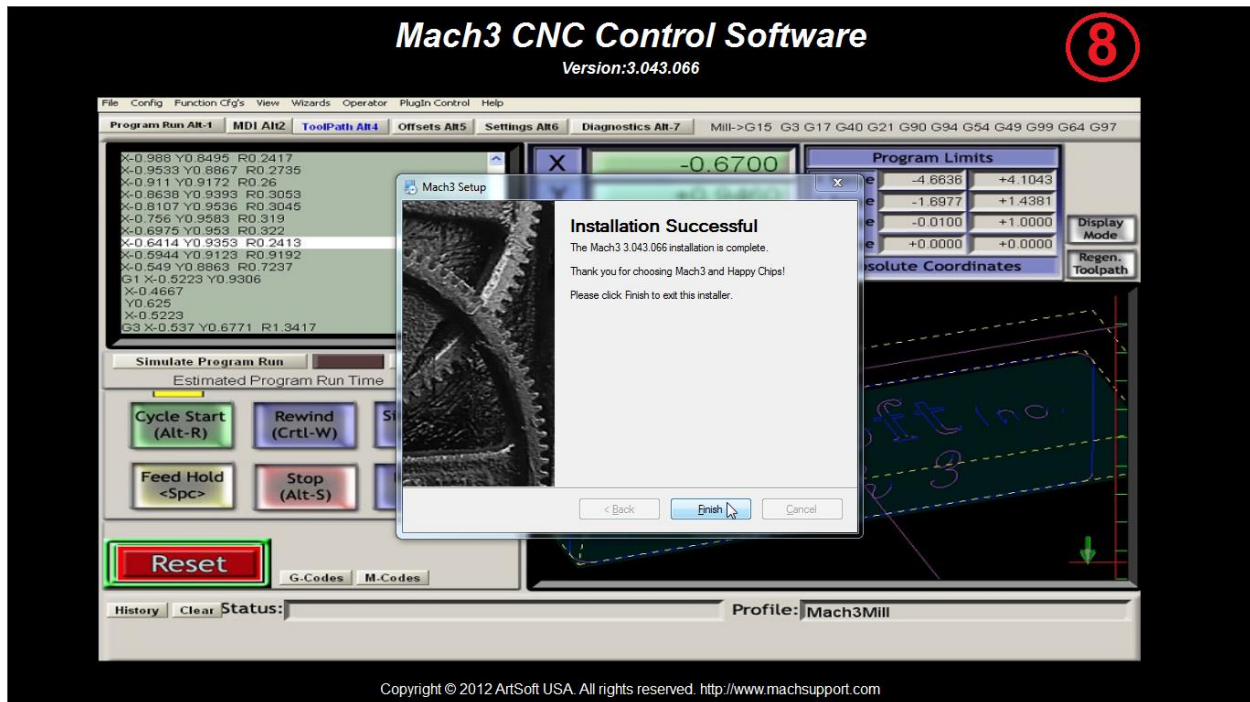
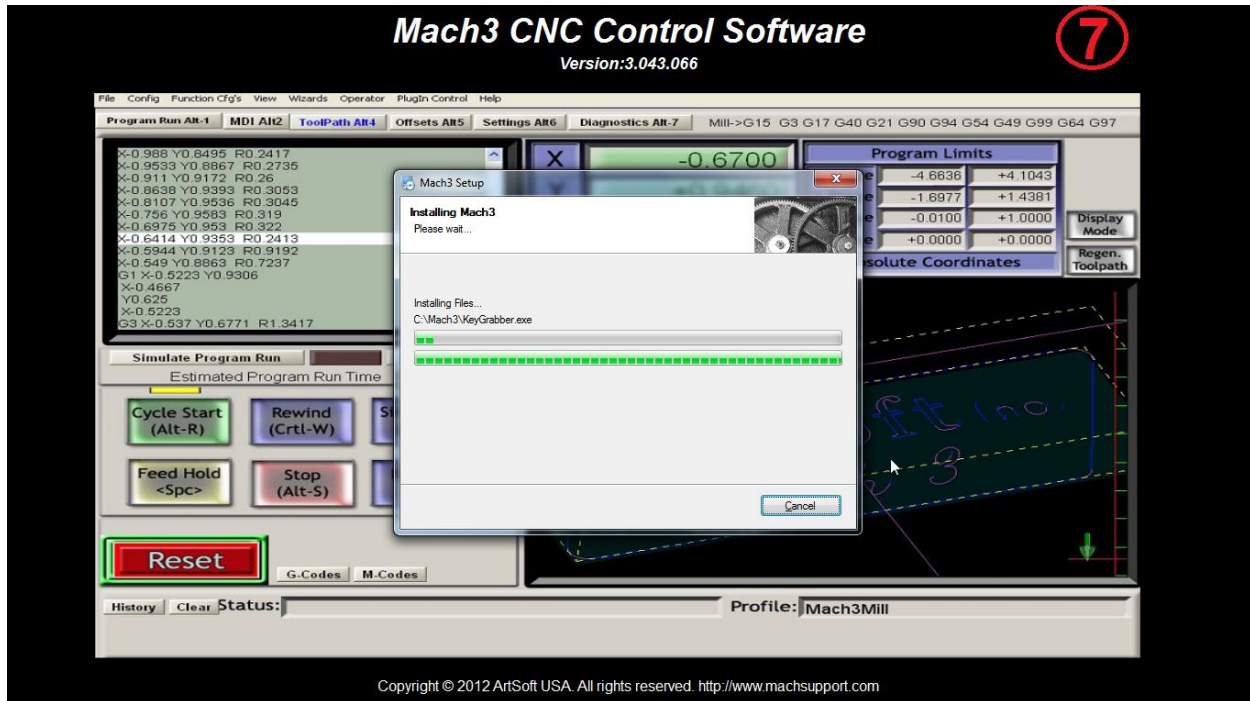




بعد الانتهاء من مراحل التثبيت، ستظهر الأيقونات التالية على سطح المكتب.





انقر بزر الفأرة الأيمن على إحدى الأيقونات، ثم اختر **Open file location** لعرض موقع تثبيت البرنامج. في المجلد المفتوح، ستجد جميع الملفات الخام للبرنامج. بعد ذلك، انتقل إلى المجلدات الخاصة بجهاز CNC، وافتح المجلد المسمى **Setting**، ثم قم بنسخ جميع محتوياته واستبدالها بملفات البرنامج الخام في مسار التثبيت على الكمبيوتر، وفقاً للترتيب التالي:

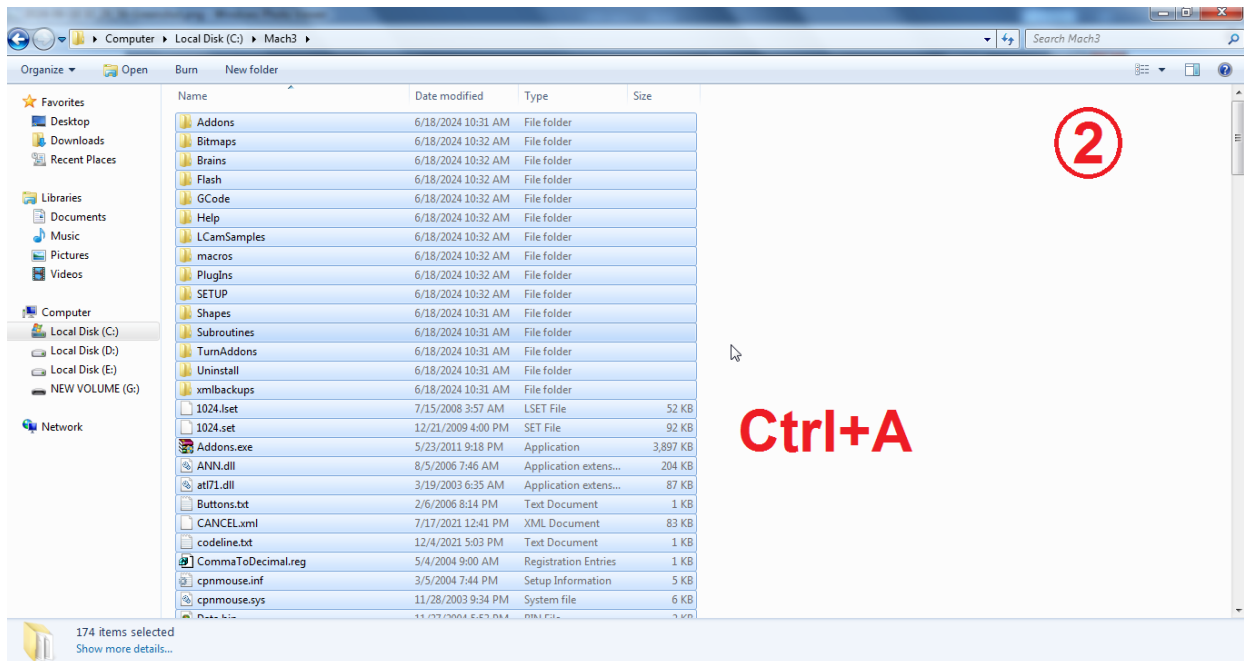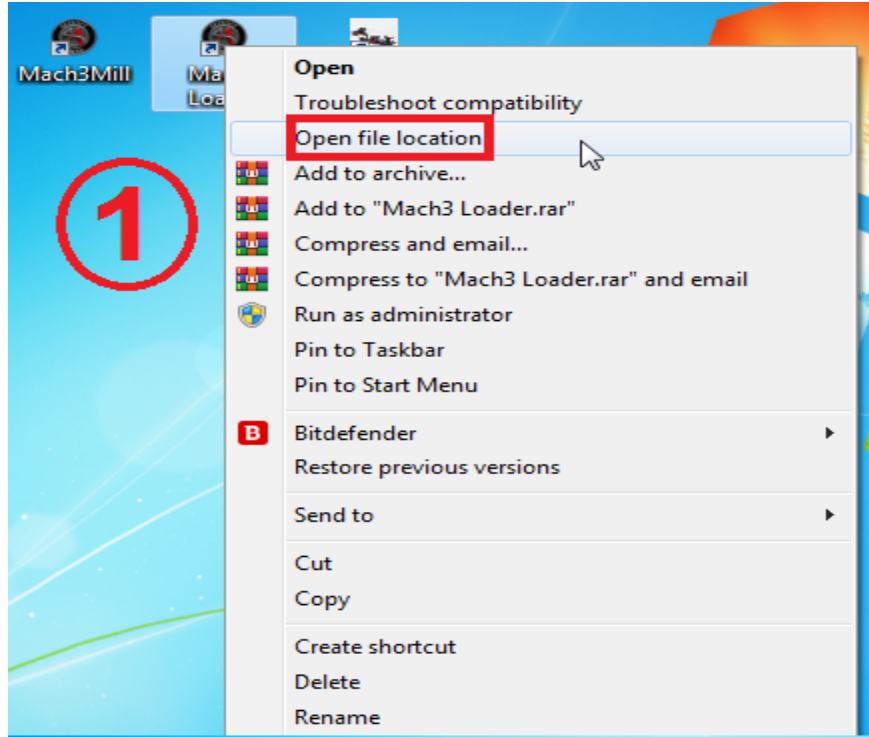

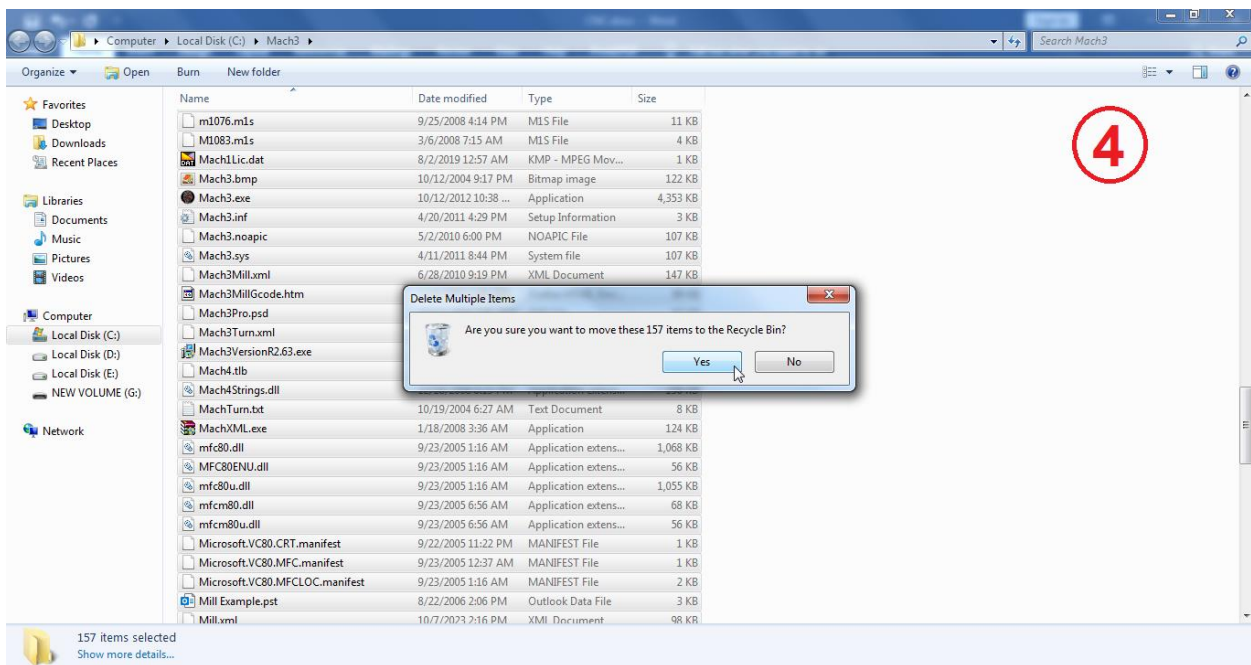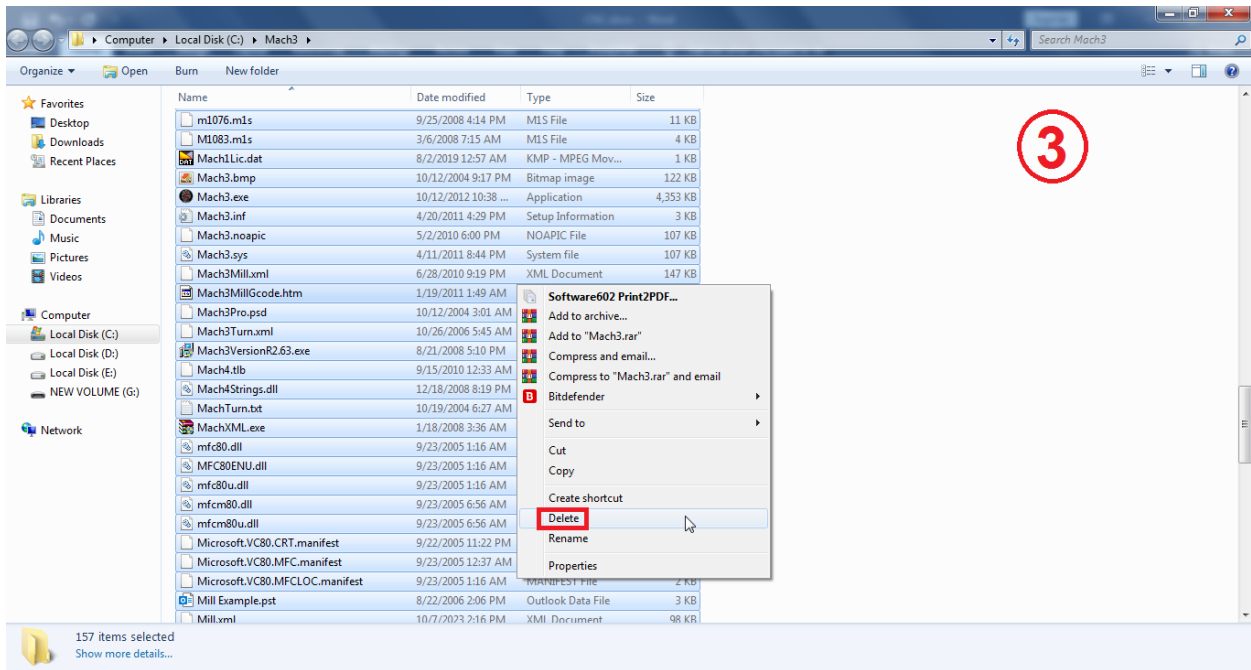


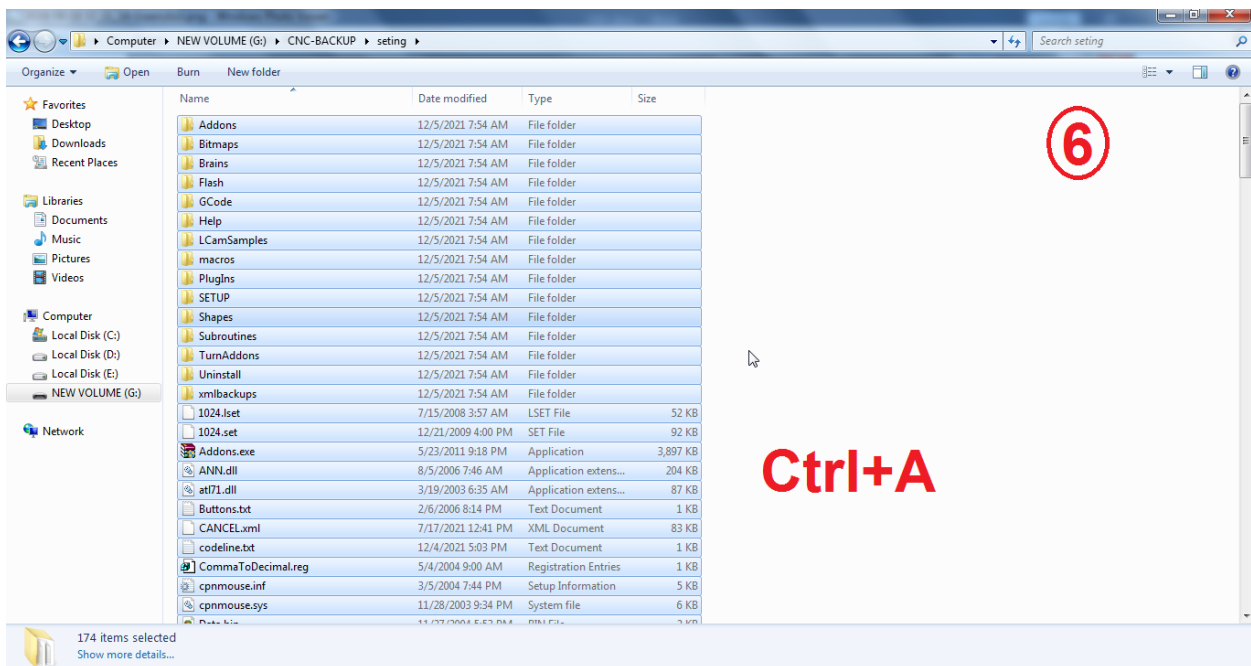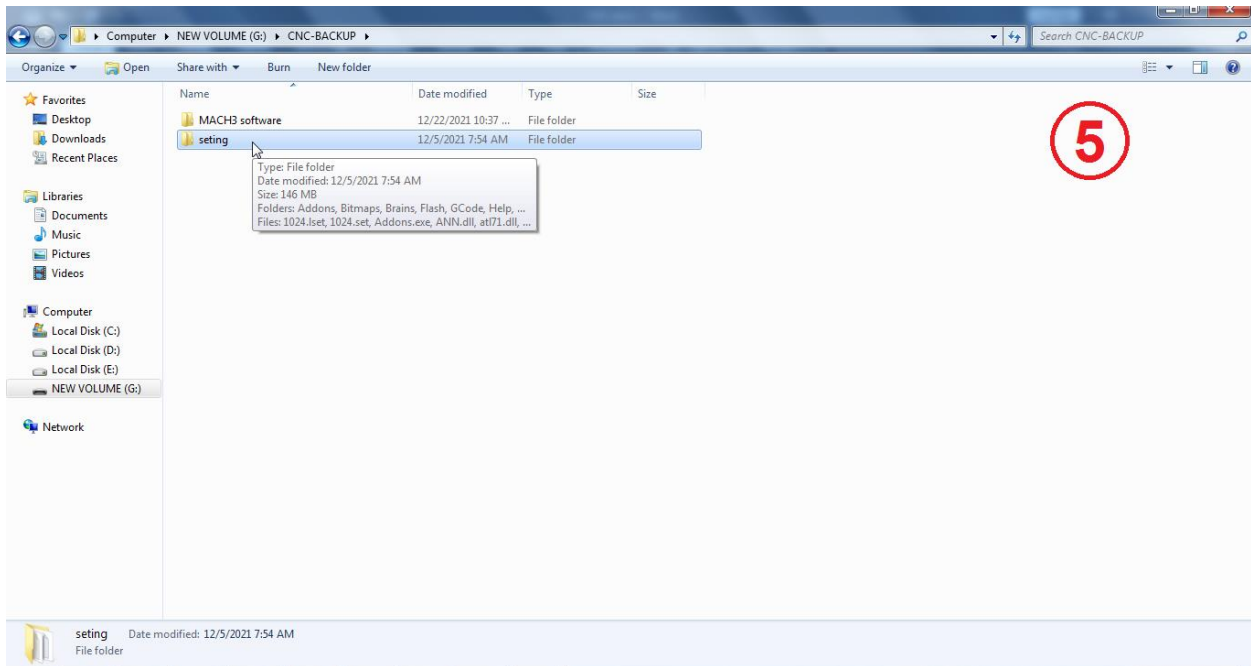

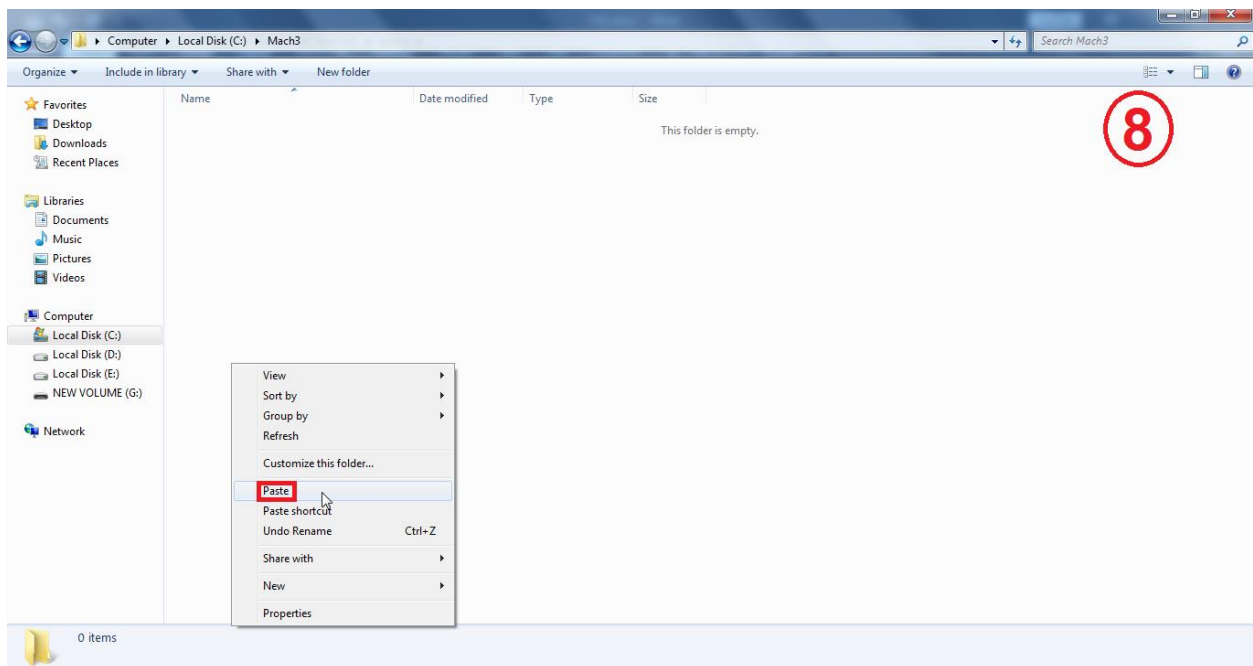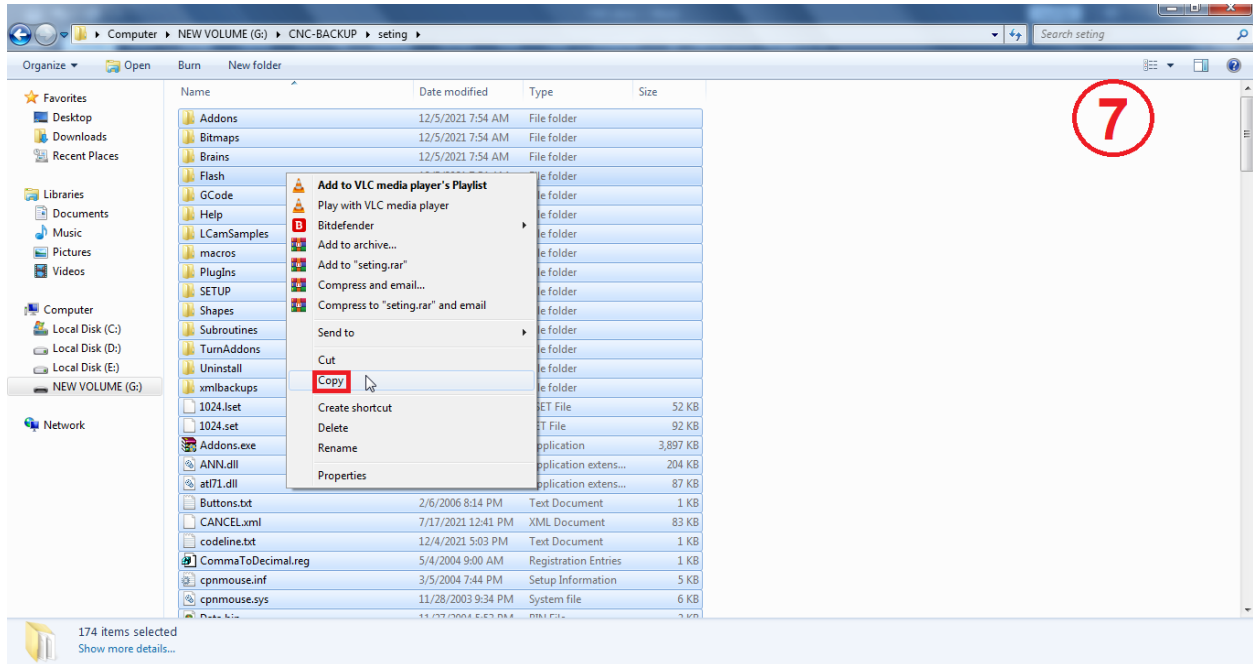


بعد من إتمام مراحل التثبيت، سيتم تثبيت البرنامج بشكل صحيح وسيتم استبدال جميع الملفات المعدة. في النهاية، قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر مرة واحدة وتشغيل البرنامج.


بعد تشغيل الكمبيوتر وظهور نظام التشغيل، انقر بزر الفأرة الأيمن على أيقونة **Mach3 Loader**، ثم اختر **Run as administrator** لتشغيله كمسؤول.

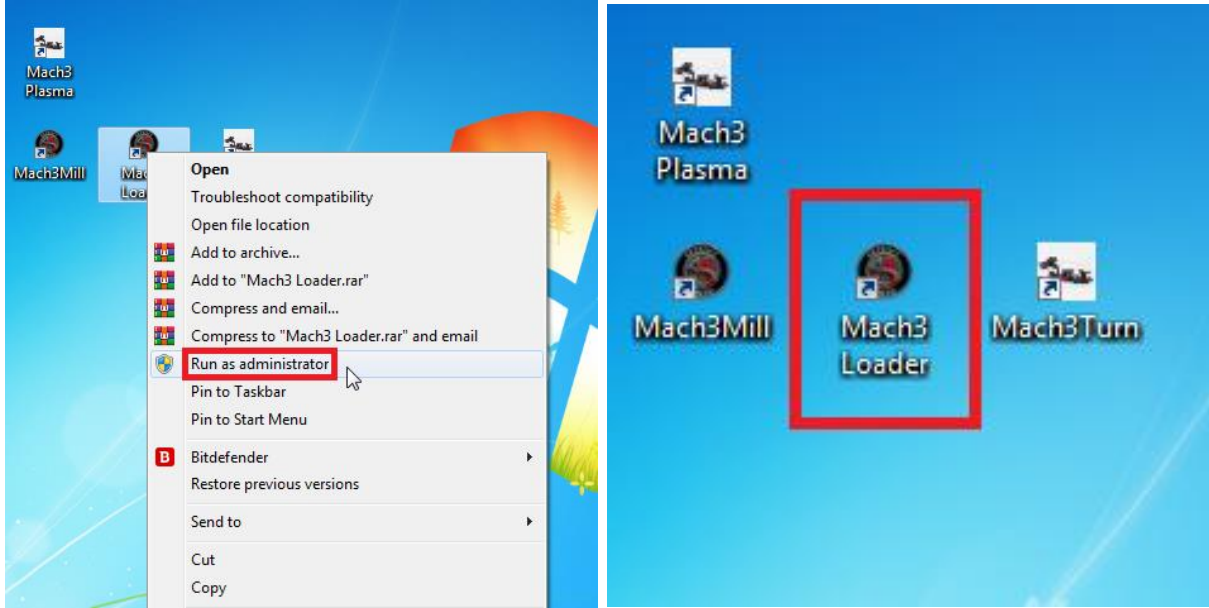


ثم، من القائمة المنبثقة، اختر **Mill**

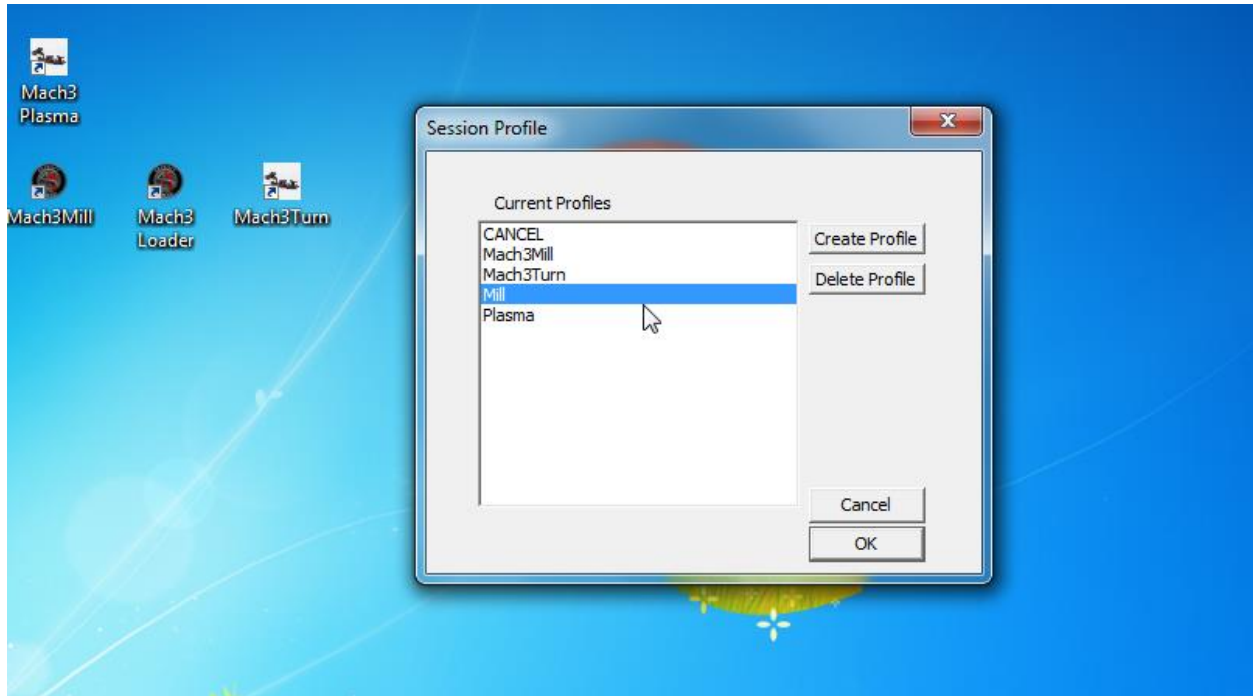

بعد تشغيل البرنامج، انتقل إلى المسار **Config / Config Plugins**

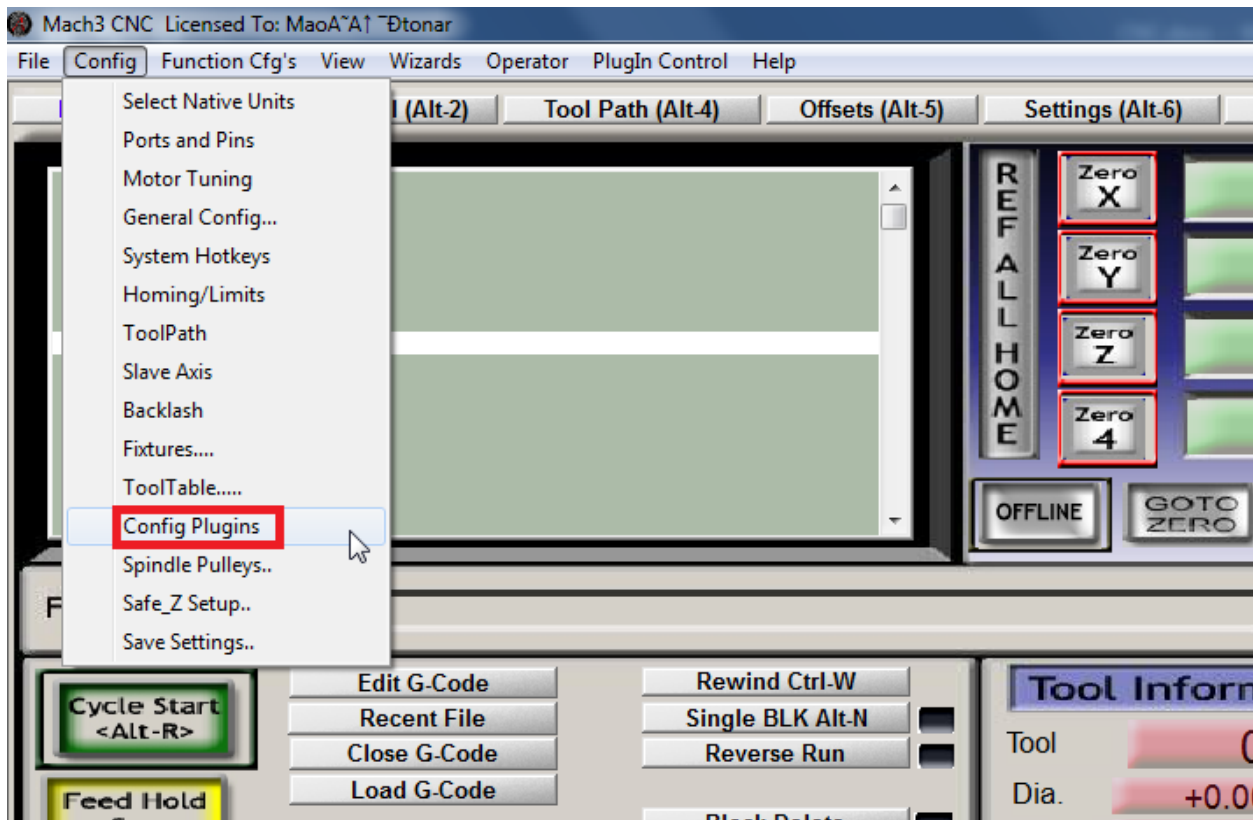


في حال نجاح خطوات التثبيت، ستظهر الخيار في القائمة المنبثقة.

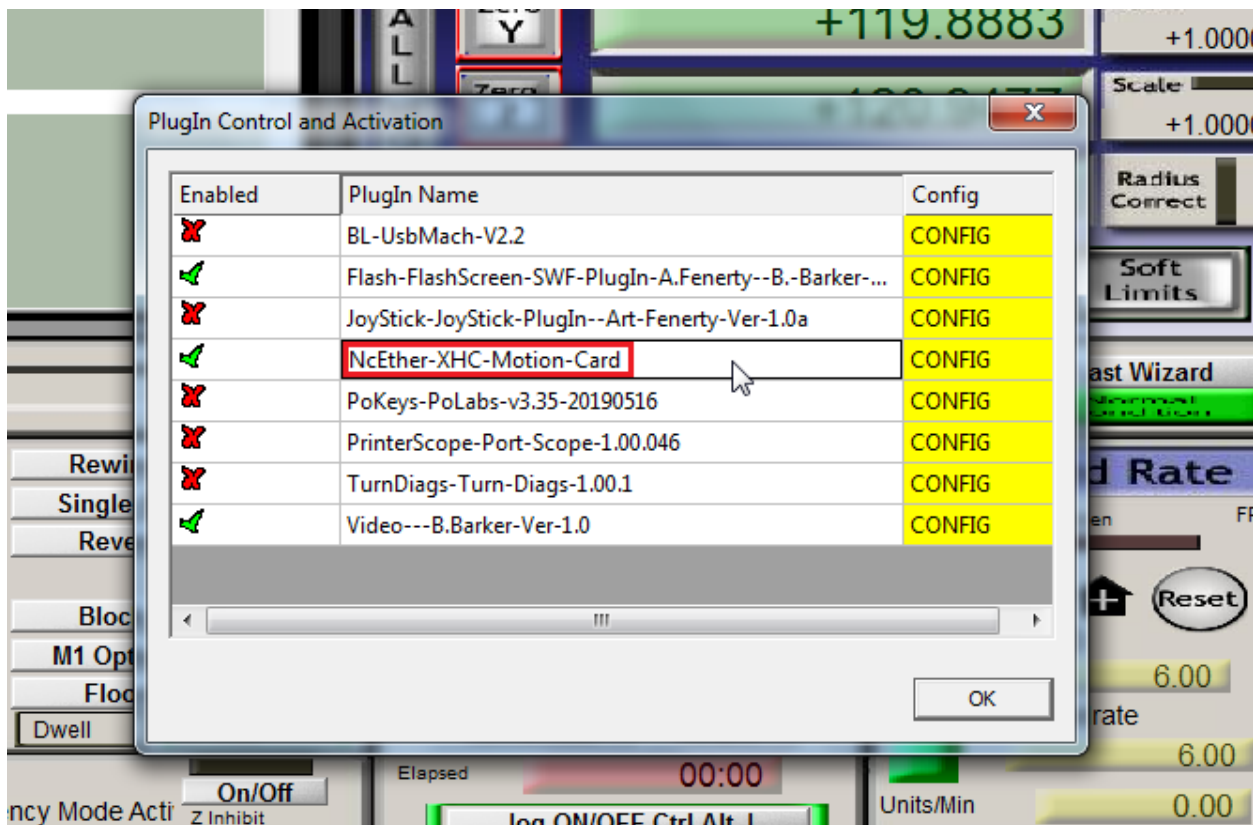

بعد إتمام مراحل الفصل الثاني وإجراء الاتصال بنجاح بين الجهاز والكمبيوتر، يمكن الدخول إلى قائمة الدرايفر من خلال الأيقونة المعروضة بجانب الدرايفر، ومن هناك يمكنك تفعيل أو إلغاء تفعيل المدخلات والتحكم في مخرجات الدرايفر.

XHC-Ethernet-Motion-Card-V3.16.1

**XHC TECH**

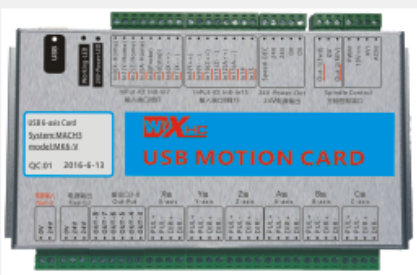

We come from china, We are a company focused on mach3 usb card and MPG . We have the ability to develop and build the best product for you, We offer onsite: [www.cdxhctech.com](http://www.cdxhctech.com) consulting with our ability to solve your problem.

GSpeedHigh

**Home Switches**

LimitEn  X  Y  Z  A  B  C

Pulse per Rotate       PWM Stable Time: 277 ms

Output State: Check 1, Uncheck 0

1  2  3  4  5  6  7  8

Input State: Check 1, Uncheck 0

0  1  2  3  4  5  6  7

8  9  10  11  12  13  14  15

Please Insert XHC NcEther!

**Optional Configs.**

**Homing**

No Homing

Single Stage

Dual Stage

Enable HomeDec

**Homing Pull Off**

X Pull Off       A Pull Off

Y Pull Off       B Pull Off

Z Pull Off       C Pull Off

Please input the connect card IP address

The Card IP: 192. 168. 1. 180

Please make sure your computer ip is in the same domain with the xhc ethernet card!

**Output Test**

OUT1	OUT2	OUT3	OUT4
<input type="button" value="OUT1"/>	<input type="button" value="OUT2"/>	<input type="button" value="OUT3"/>	<input type="button" value="OUT4"/>
OUT5	OUT6	OUT7	OUT8
<input type="button" value="OUT5"/>	<input type="button" value="OUT6"/>	<input type="button" value="OUT7"/>	<input type="button" value="OUT8"/>

Communication AverageTime:0,MaximumTime:0


## الفصل الثاني: الاتصال بين الكمبيوتر وجهاز CNC

يتم توصيل الجهاز باستخدام كابل شبكة CAT6 الذي يتم توفيره مع الجهاز، إلى منفذ الشبكة في جهاز الكمبيوتر أو اللاتوب. يحتوي هذا الكابل على اثنين من مرشحات الضوضاء، وإزالة هذه الفلاتر أو استخدام كابل آخر غير الكابل المرفق مع الجهاز قد يؤدي إلى حدوث أخطاء في أداء الجهاز، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الشركة المصنعة.


ملاحظة: للاتصال بالجهاز، يجب تكوين منفذ الشبكة في الكمبيوتر. إذا كانت شركة المشتري قد قامت بتوصيل الكمبيوتر الذي سيتم استخدامه مع الجهاز بشبكتها الداخلية باستخدام عنوان IP وإعدادات مخصصة، فلن يتم الاتصال بالجهاز. لتجنب هذه المشكلة، يجب شراء جهاز منفصل للجهاز أو عدم توصيل الكمبيوتر بالشبكة الداخلية للشركة.

بعد توصيل كابل الشبكة بالجهاز والكمبيوتر، وفي حال كانت كلا الجهازين مشغولين، ستبدأ الأضواء بجانب منفذ الشبكة في كل من الكمبيوتر والجهاز في الوميض، مما يدل على أن الكابل سليم. بعد ذلك، يجب تكوين الشبكة في الكمبيوتر، وستتم شرح هذه العملية مع التعليمات المصورة في كل خطوة.


للدخول إلى إعدادات الشبكة، قم بالذهاب إلى **Control Panel** ثم اختر **Network and Sharing Center**

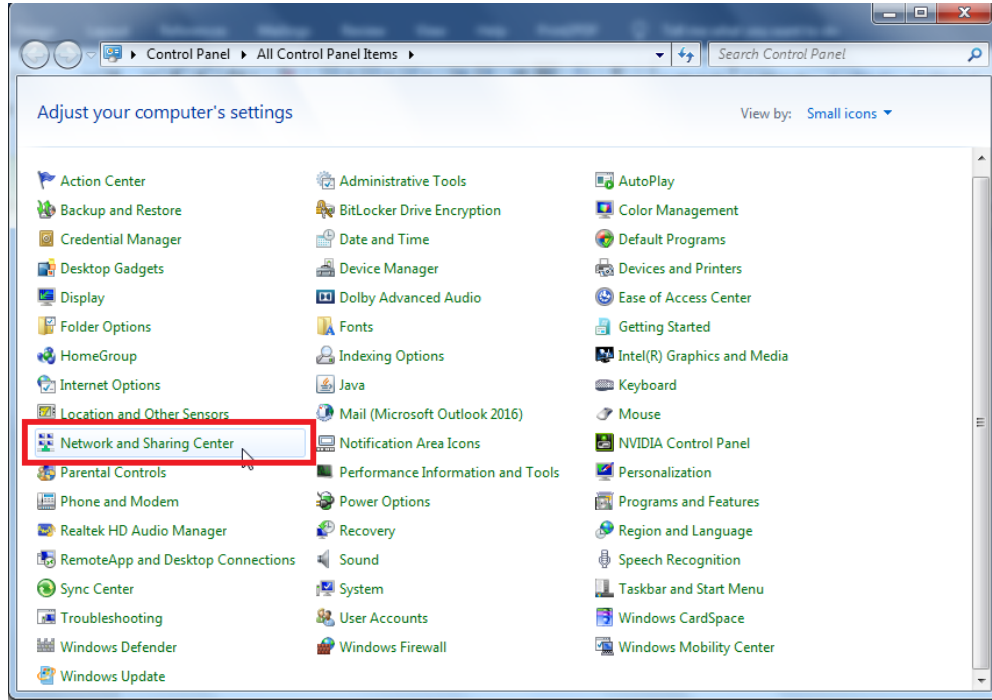


ثم، قم بالدخول إلى قسم Change Adapter Settings

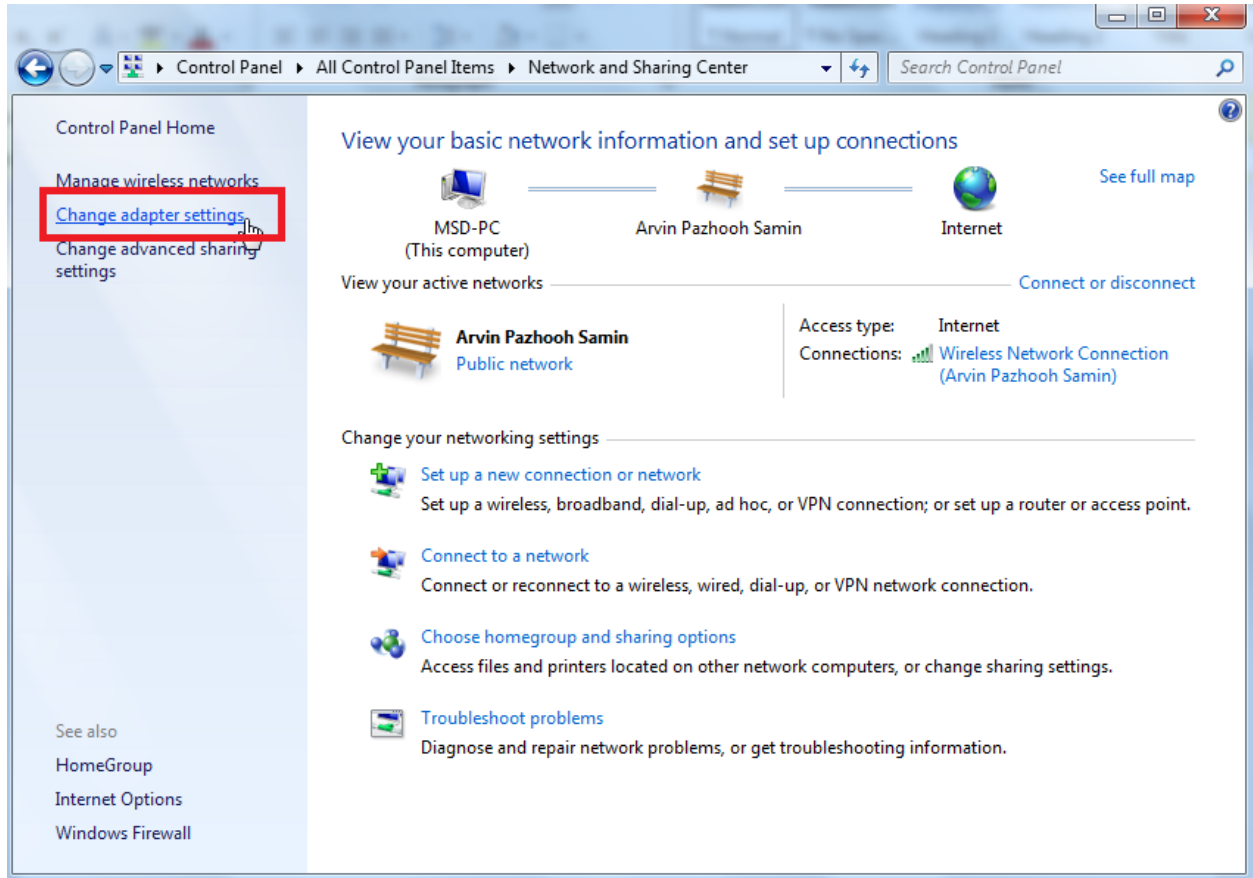


إذا تم الاتصال الصحيح لكابل الشبكة، فإن أيقونات الشاشات ستتحول إلى اللون الأزرق.

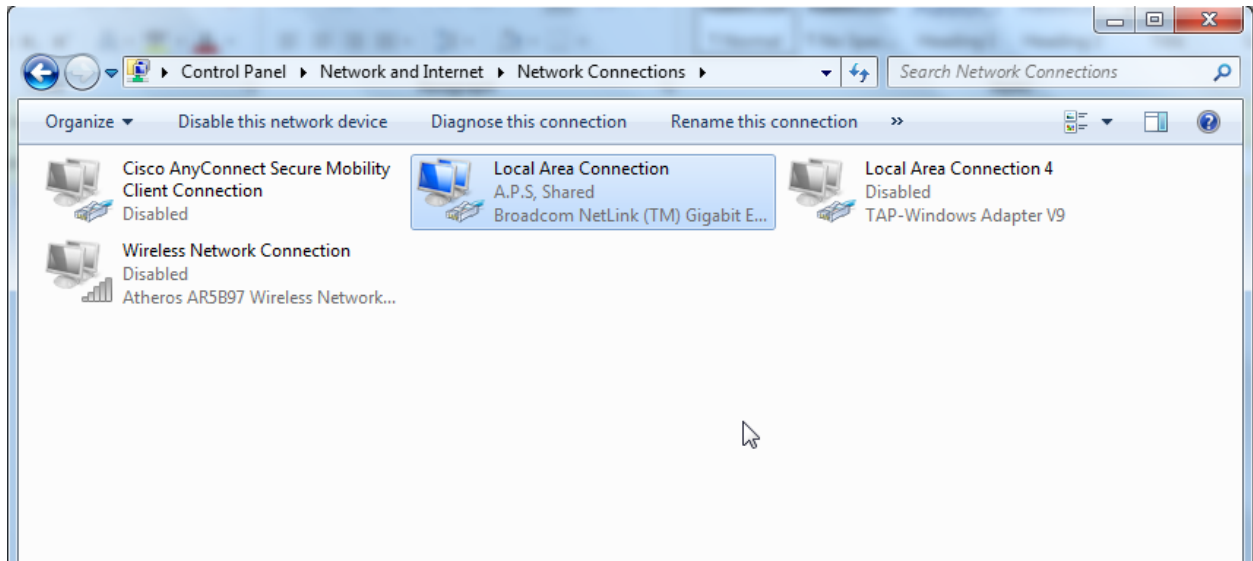


بالتقر يمينا على الأيقونة واختيار "الحالة (Status)"، سنتقل إلى قائمة الحالة.

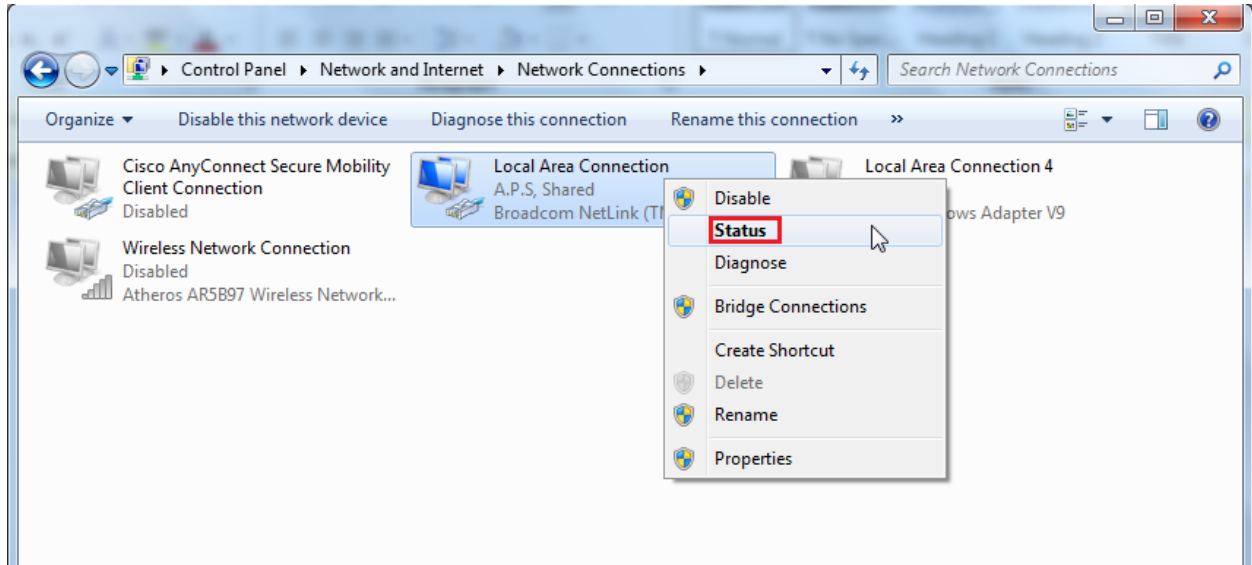


لإجراء تكوين الشبكة، انقر على "الخصائص (Properties)" لفتح قائمة الإعدادات.

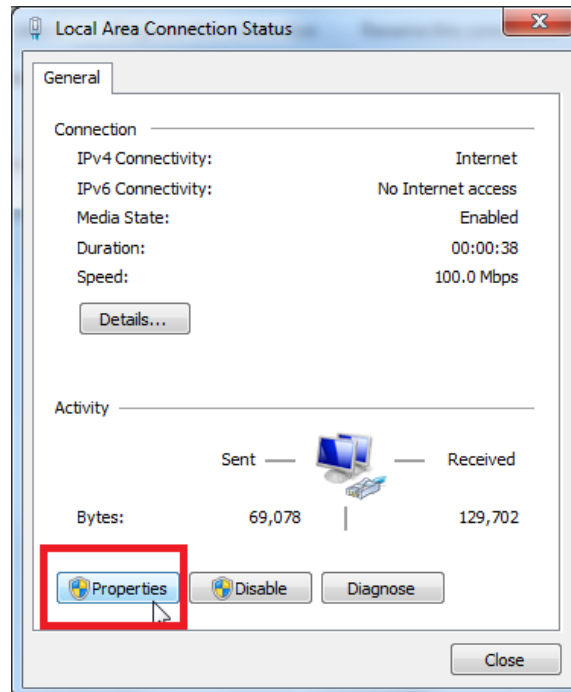


الآن، انتقل إلى قسم **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**

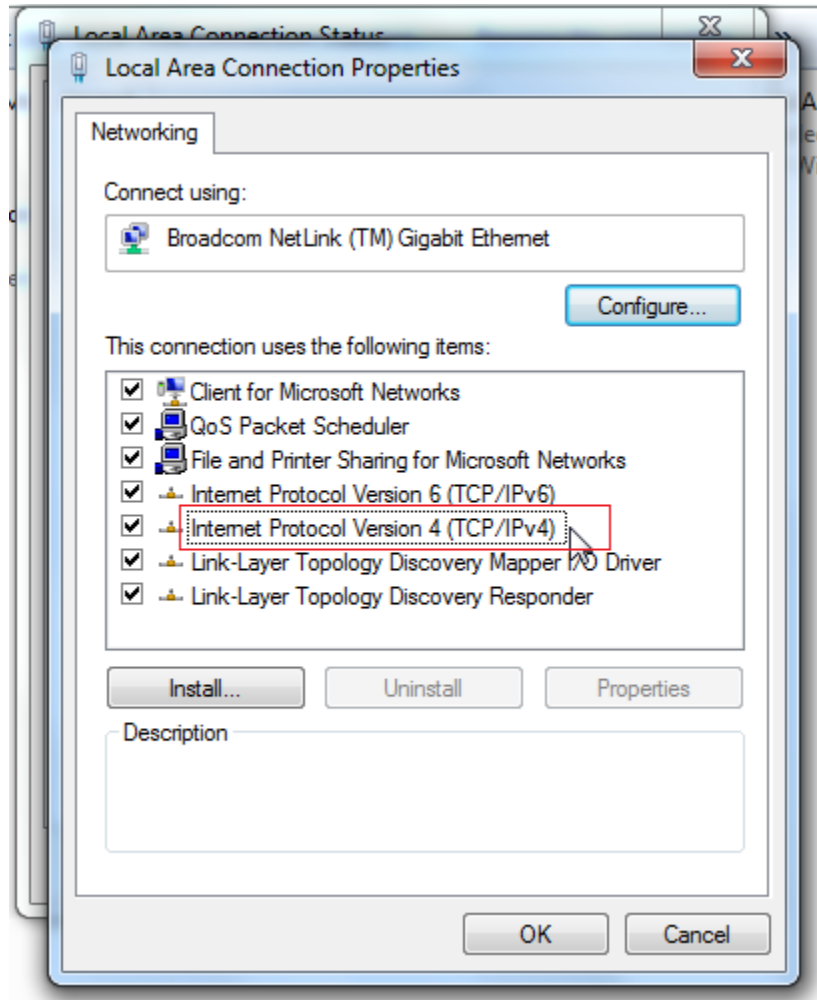

الآن قم بملء كافة المعاملات في هذا القائمة وفقاً للصورة أدناه

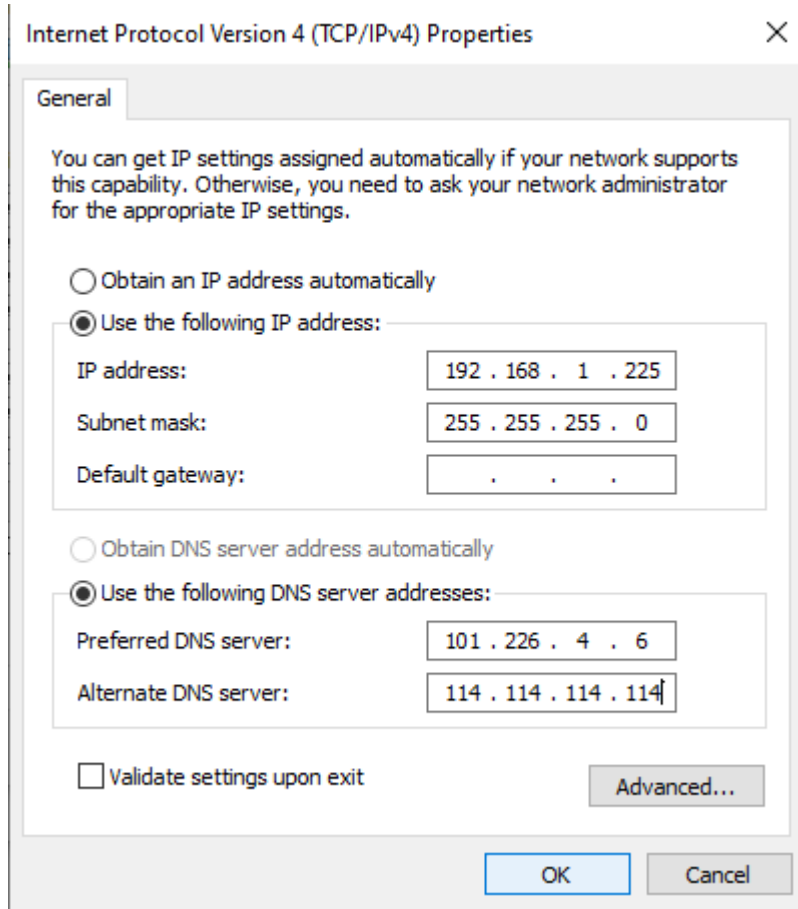

في النهاية، قم بتأكيد جميع المراحل واضغط على OK ، ثم ادخل إلى سطح المكتب. بعد إتمام الخطوات السابقة، يجب أن يتصل الجهاز بالنظام. للتحقق من الاتصال، يجب عليك الدخول إلى بيئة أوامر ويندوز. للقيام بذلك، في قسم البحث في ويندوز، ابحث عن كلمة CMD وافتح بيئة CMD

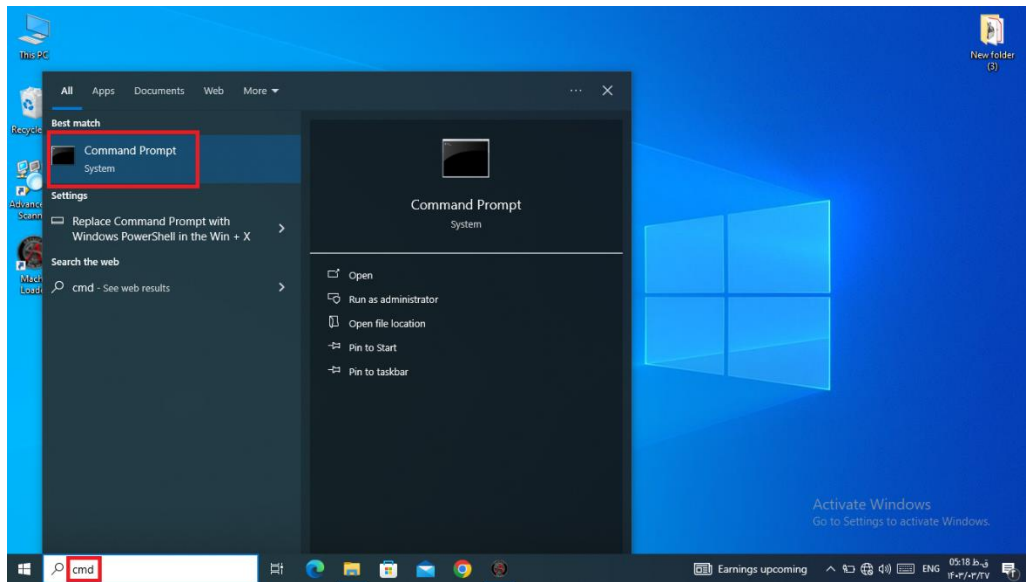

في البيئة المفتوحة، اكتب العبارة "ping 192.168.1.180" ثم اضغط على Enter

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4046]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ALI>ping 192.168.1.180
```

إذا كانت الإجابة كما في الشكل أدناه، فهذا يدل على صحة الاتصال بين الجهاز والكمبيوتر. أما إذا كانت الإجابة مختلفة،

فيجب إعادة إعدادات الشبكة أو الاتصال مع الشركة المصنعة

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4046]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ALI>ping 192.168.1.180

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.180: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.180: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.180: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.180: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms


C:\Users\ALI>
```

في حال تم استخدام كابل شبكة غير قياسي، سيكون وقت الاستجابة أكثر من 1 ميلي ثانية، وإذا زاد هذا الوقت، يزيد احتمال حدوث خطأ في عملية عمل الجهاز. الآن، إذا كان الاتصال بين الجهاز والكمبيوتر صحيحاً، يمكنك في البرنامج وفي

قائمة الإعدادات التحكم في المدخلات والمخرجات الخاصة بالسائق بشكل منفصل

XHC-Ethernet-Motion-Card-V3.16.1

XHC TECH

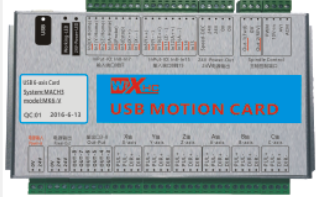

We come from china, We are a company focused on mach3 usb card and MPG . We have the ability to develop and build the best product for you, We offer onsite: www.cdxcitech.com consulting with our ability to solve your problem.

GSpeedHigh

Home Switches  
 LimitEn  X  Y  Z  A  B  C

Optional Configs.

Homing

No Homing

Single Stage

Dual Stage

Enable HomeDec

Homing Pull Off

X Pull Off       A Pull Off

Y Pull Off       B Pull Off

Z Pull Off       C Pull Off

Please input the connect card IP address

The Card IP: 192. 168. 1. 180      آی پی دستگاه

Please make sure your computer ip is in the same domain with the xhc ethernet card!

Pulse per Rotate      PWM Stable Time: 277 ms

OutputIo State: Check 1, Uncheck 0

1  2  3  4  5  6  7  8

InputIo State: Check 1, Uncheck 0

0  1  2  3  4  5  6  7

8  9  10  11  12  13  14  15

Please Insert XHC NcEther!

Output Test


OUT1	OUT2	OUT3	OUT4
<input type="button" value="OUT1"/>	<input type="button" value="OUT2"/>	<input type="button" value="OUT3"/>	<input type="button" value="OUT4"/>
OUT5	OUT6	OUT7	OUT8
<input type="button" value="OUT5"/>	<input type="button" value="OUT6"/>	<input type="button" value="OUT7"/>	<input type="button" value="OUT8"/>

Communication AverageTime: 0, MaximumTime: 0

## الفصل الثالث: إعدادات البرنامج

تم تصميم هذا البرنامج للاتصال بمجموعة واسعة من السائقين، وبالتالي، من أجل الاتصال بهذا السائق وكذلك المدخلات والمخرجات على السائق، يجب عليك تعريف رقم المنفذ ومدخلات السائق للبرنامج.

أهم المعلمات في التويب Config تشمل Homing / Limits و Motor Tuning و Ports and Pins

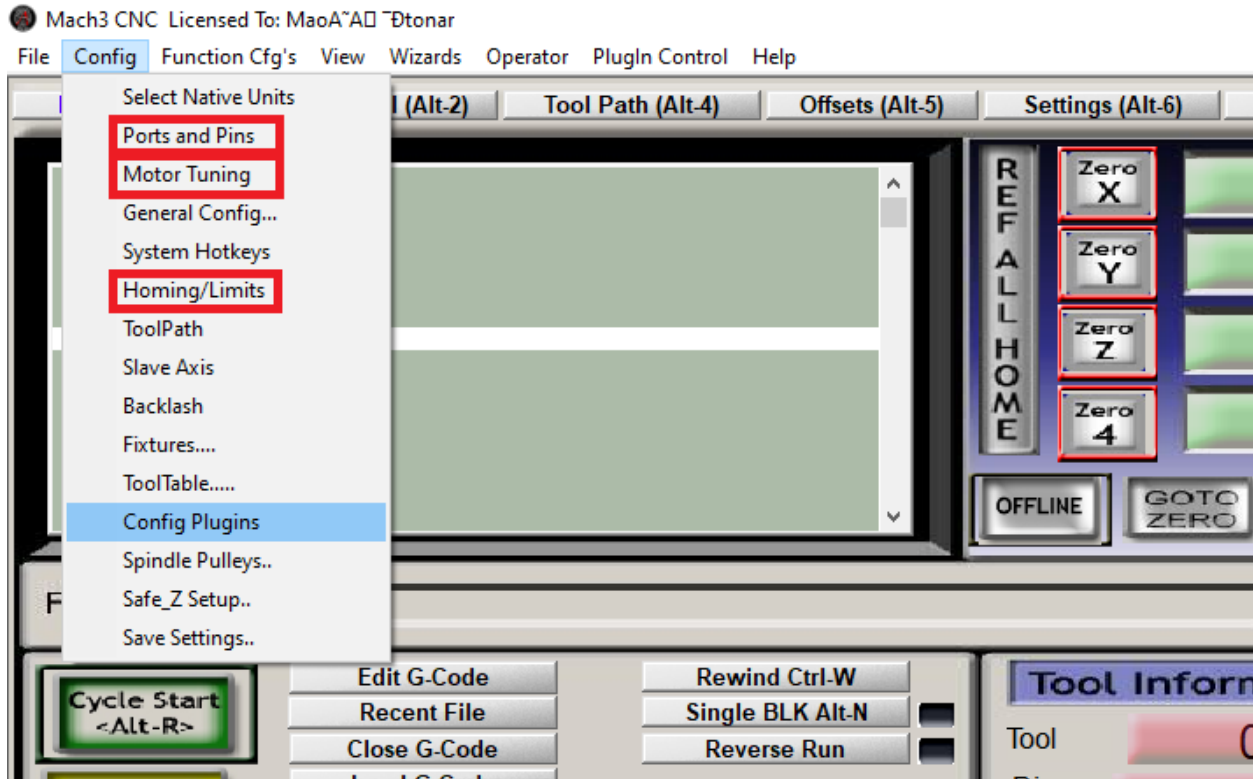


## Ports and Pins

في هذا القائمة، يمكنك تحديد المعلمات المتعلقة بالمدخلات والمخرجات الخاصة بالسائق، وتشمل القوائم التالية:

## Motor Outputs

في هذه القائمة، يتم تحديد الإعدادات المتعلقة بمخرجات السائق التي تشمل محركات خطوة لأربعة محاور X، Y، Z ومحرك Spindle. يتم تعريف معلمات هذه القائمة وتحديد قيمتها من قبل الشركة المصنعة.

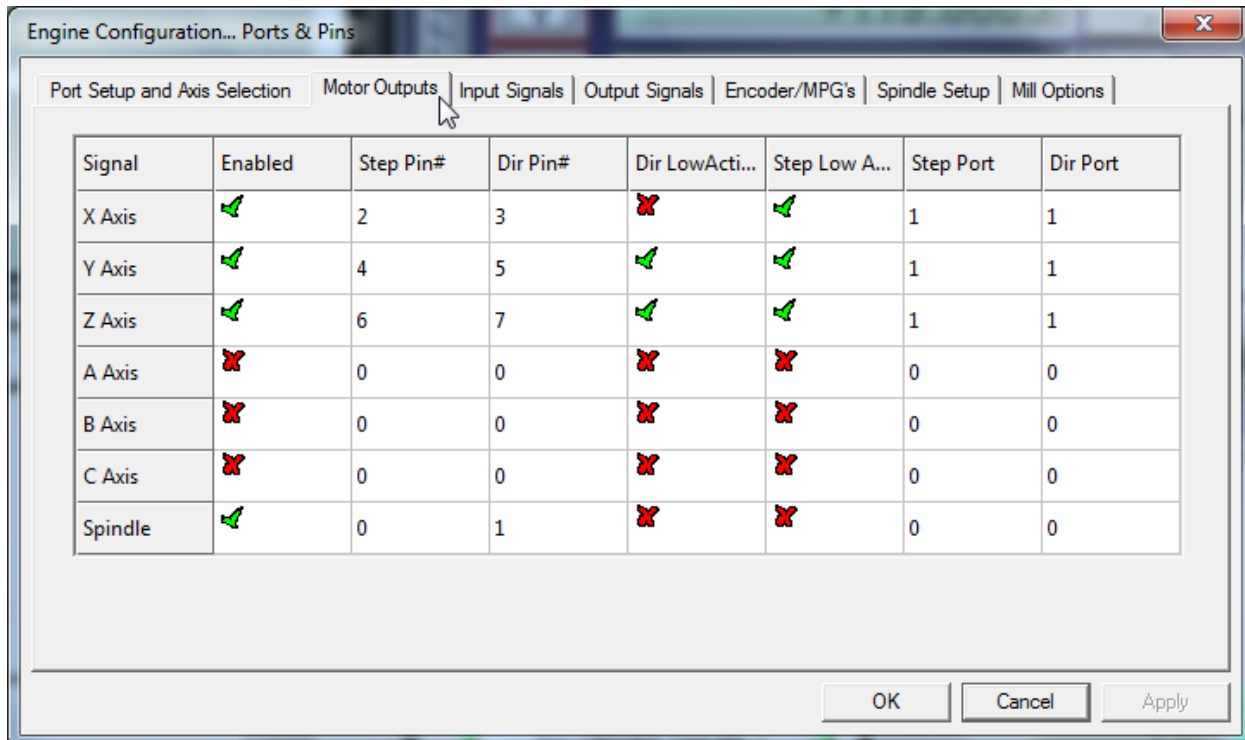

## Input Signals

في هذه القائمة، يتم تحديد المعلمات المتعلقة بالمدخلات الخاصة بالسائق، بما في ذلك مستشعرات HOME وميكرو سويتشات الحد النهائي لكل محور، بالإضافة إلى تلقي أخطاء السائق الخاصة بحركات الخطوة. يتم تعريف معلمات هذه القائمة من قبل الشركة المصنعة

Engine Configuration... Ports & Pins

Port Setup and Axis Selection | Motor Outputs | Input Signals | Output Signals | Encoder/MPG's | Spindle Setup | Mill Options

Signal	Enabled	Port #	Pin Number	Active Low	Emulated	HotKey
X ++		0	0			0
X --		0	0			0
X Home		1	0			0
Y ++		0	0			0
Y --		0	0			0
Y Home		1	1			0
Z ++		0	0			0
Z --		0	0			0
Z Home		1	2			0

Pins 10-13 and 15 are inputs. Only these 5 pin numbers may be used on this screen

Automated Setup of Inputs

OK Cancel Apply

Engine Configuration... Ports & Pins

Port Setup and Axis Selection | Motor Outputs | Input Signals | Output Signals | Encoder/MPG's | Spindle Setup | Mill Options

Signal	Enabled	Port #	Pin Number	Active Low	Emulated	HotKey
Input #3		0	0			0
Input #4		0	0			0
Probe		0	0			0
Index		0	0			0
Limit Ovrd		0	0			0
EStop		1	5			0
THC On		0	0			0
THC Up		0	0			0
THC Down		0	0			0


Pins 10-13 and 15 are inputs. Only these 5 pin numbers may be used on this screen

Automated Setup of Inputs

OK Cancel Apply

## Output Signals

في هذه القائمة، يتم تحديد خرج ريل السائق لتفعيل أو إيقاف تشغيل محركات الخطوة، بحيث في حال انقطاع الاتصال بين الجهاز والبرنامج، يتم إيقاف تشغيل محركات الخطوة. يتم تعريف معلمات هذه القائمة من قبل الشركة المصنعة.

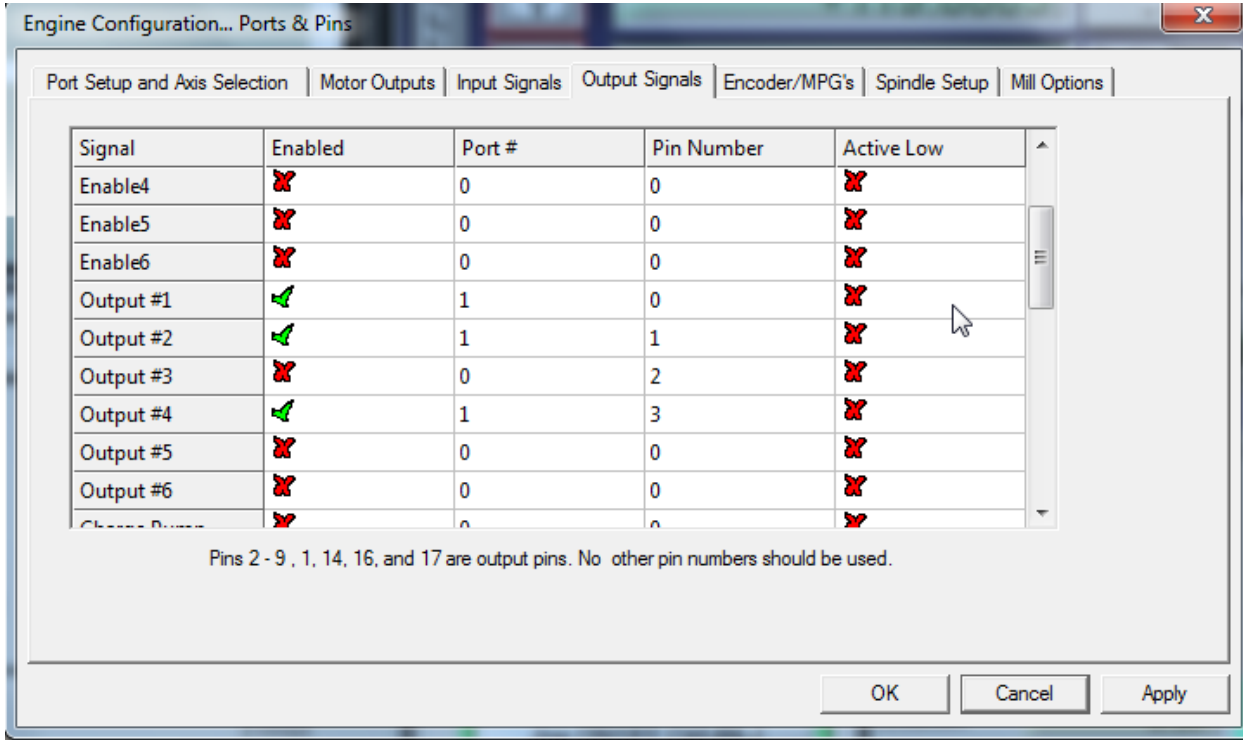

معلبات هذه القائمة تتعلق بأداء محرك ال Spindle للجهاز، وتُعرف هذه القيم من قبل الشركة المصنعة بناءً على هيكل الجهاز

وسرعته

The image shows a software configuration window titled "Engine Configuration... Ports & Pins" with a close button (X) in the top right corner. The window has several tabs: "Port Setup and Axis Selection", "Motor Outputs", "Input Signals", "Output Signals", "Encoder/MPG's", "Spindle Setup", and "Mill Options". The "Spindle Setup" tab is currently selected.

The "Spindle Setup" tab contains several sections of controls:

- Relay Control:** Includes a checkbox for "Disable Spindle Relays". Below it are two rows: "Clockwise (M3) Output # 1" and "CCW (M4) Output # 2", with a label "Output Signal #'s 1-6" below them.
- Flood Mist Control:** Includes a checked checkbox for "Disable Flood/Mist relays" and a "Delay" field. Below are two rows: "Mist M7 Output # 4" and "Flood M8 Output # 3", both with "0" in the delay field, and a label "Output Signal #'s 1-6" below them.
- ModBus Spindle - Use Step/Dir as well:** Includes a checkbox for "Enabled" (unchecked), a "Reg" field with "64" and a range "64 - 127", and a "Max ADC Count" field with "16380".
- Motor Control:** Includes checked checkboxes for "Use Spindle Motor Output" and "PWM Control", and an unchecked checkbox for "Step/Dir Motor". Below are "PWMBase Freq." (10) and "Minimum PWM" (0 %) fields.
- General Parameters:** Includes four rows: "CW Delay Spin UP" (1 Seconds), "CCW Delay Spin UP" (1 Seconds), "CW Delay Spind DOWN" (1 Seconds), and "CCW Delay Spin DOWN" (1 Seconds). There is also an unchecked checkbox for "Immediate Relay off before delay".
- Special Functions:** Includes unchecked checkboxes for "Use Spindle Feedback in Sync Modes" and "Closed Loop Spindle Control". Below are "P" (0.25), "I" (1), and "D" (0.3) fields, and an unchecked checkbox for "Spindle Speed Averaging".
- Special Options, Usually Off:** Includes unchecked checkboxes for "HotWire Heat for Jog", "Laser Mode. freq I", "Torch Volts Control", and "Torch Auto Off".

At the bottom of the window are three buttons: "OK", "Cancel", and "Apply".

## Motor Tuning

معلبات هذه القائمة تتعلق بسرعة التسارع والخطوة لمحركات الخطوة المستخدمة في الجهاز، ويمكن ضبط هذه المعلبات لكل من المحاور الثلاثة XYZ بشكل منفصل.

Steps per

يتم ضبط هذه المعلبة بناءً على خطوة البلاسكرو وقسمات خطوة محركات الخطوة.


Velocity

تتعلق هذه المعلبة بسرعة محركات الخطوة.

Acceleration

تتعلق هذه المعلبة بالتسارع والإيقاف الناعم وبدء التشغيل الناعم للمحركات المحورية.

يتم ضبط معلبات هذه القائمة وتحديد قيمتها من قبل الشركة المصنعة، وتم تغييرات هذه المعلبات بواسطة متخصصين فقط، وإلا قد يتسبب ذلك في تلف لا يمكن إصلاحه للجهاز

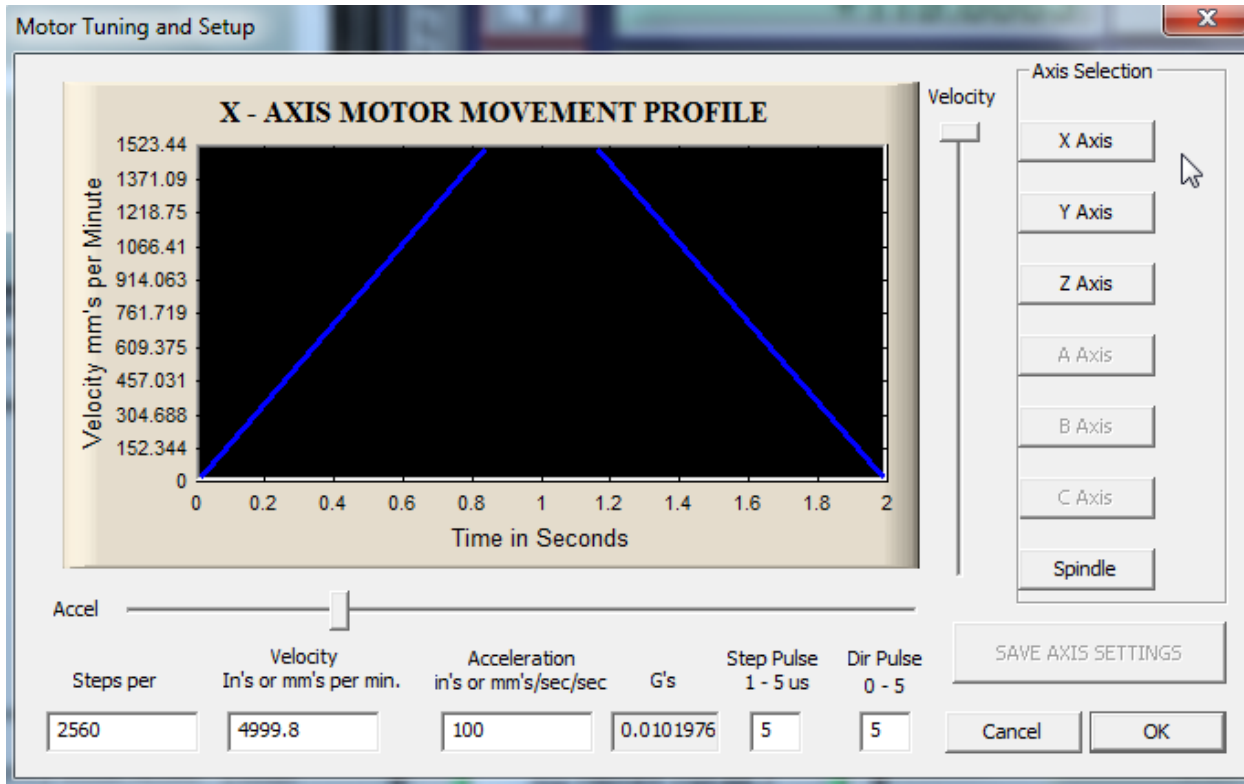

## Homing / Limits

في هذه القائمة، يتم تحديد المعلمات المتعلقة بالتصفيير والمعايرة للجهاز، حيث يتم تحديد مكان وجود مستشعرات تحديد المواقع، اتجاه الحركة، وسرعة REF ALL HOME في هذه القائمة. يتم ضبط معلمات هذه القائمة وتحديد قيمتها من قبل الشركة المصنعة، وتتم تغييرات هذه المعلمات بواسطة متخصصين فقط، وإلا قد يتسبب ذلك في تلف لا يمكن إصلاحه للجهاز

Motor Home/SoftLimits

Entries are in setup units.

Axis	Reversed	Soft Max	Soft Min	Slow Zone	Home Off.	Home N...	Auto Zero	Speed %
X		100.00	-100.00	1.00	0.0000			40
Y		100.00	-100.00	1.00	0.0000			40
Z		50.00	-50.00	200.00	0.0000			40
A		100.00	-100.00	1.00	0.0000			20
B		100.00	-100.00	1.00	0.0000			20
C		100.00	-100.00	1.00	0.0000			20

G28 home location coordinates

X	<input type="text" value="0"/>	A	<input type="text" value="0"/>
Y	<input type="text" value="0"/>	B	<input type="text" value="0"/>
Z	<input type="text" value="0"/>	C	<input type="text" value="0"/>


OK

## الفصل الرابع: التصفير TYPE


التصفير هو أحد النقاط المهمة جداً في إعدادات الجهاز الأولية، حيث يقوم الجهاز بتشكيل العينة بناءً على المواضع التي يتم تحديدها من نقطة HOME لكل محور.

لكل نوع نقطة تصفير خاصة به، وعند تشغيل الجهاز لأول مرة، يتم تحديد هذه النقاط وتخزينها في البرنامج. لأخذ تصفير كل نوع، يجب استخدام مثقاب المؤشر الذي يحتوي على رأس حاد. يجب أن تنتبه إلى أن المسافة التي يخرج فيها المثقاب المخصص للقطع من المحور المتصل بـ Spindle يجب أن تكون مساوية لمسافة المثقاب المؤشر، وهذه النقطة مهمة جداً. يجب ضبط المسافة بدقة ٠.١ ملم، وإذا كانت المسافة أكبر، فإن المثقاب سيتعلق في قاعدة حامل العينة، وإذا كانت أقل، فإن العينة لن تقطع من الأسفل وستكون بها بروز. في هذا التدريب، سيتم تعليم التصفير لنوع (type 1 30mm).


- 1- في البداية، قم بتثبيت حوامل النوع ١ في مكانها، وفي وسط الحامل يوجد علامة سنبة. بعد توصيل الجهاز بالبرنامج، اضغط على الزر عدة مرات حتى يتم مسح الأخطاء من شريط الحالة.
- 2- بعد ذلك، اضغط على زر REF ALL HOME لكي يقوم الجهاز بعملية المحاذاة

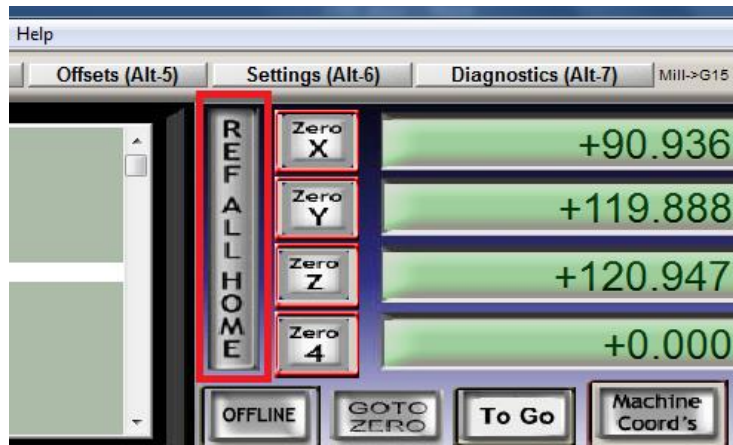


عندما لا يتغير الصفحة إلى الشكل أدناه، يرجى الانتظار

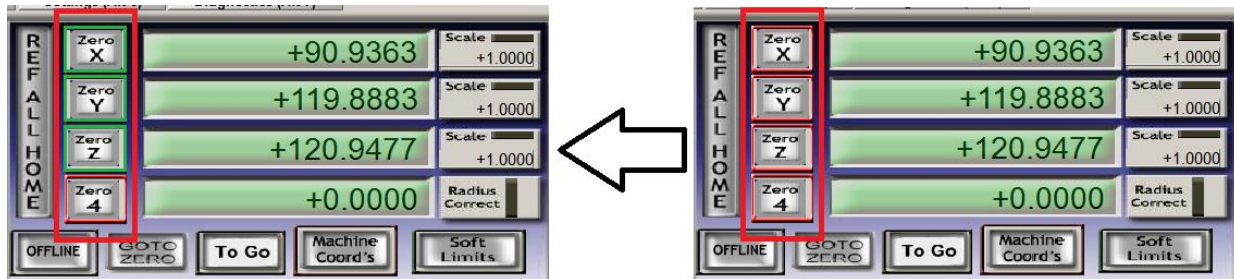


١- ثم اضغط على مفتاح Tab في لوحة المفاتيح لفتح صفحة التحكم اليدوي.

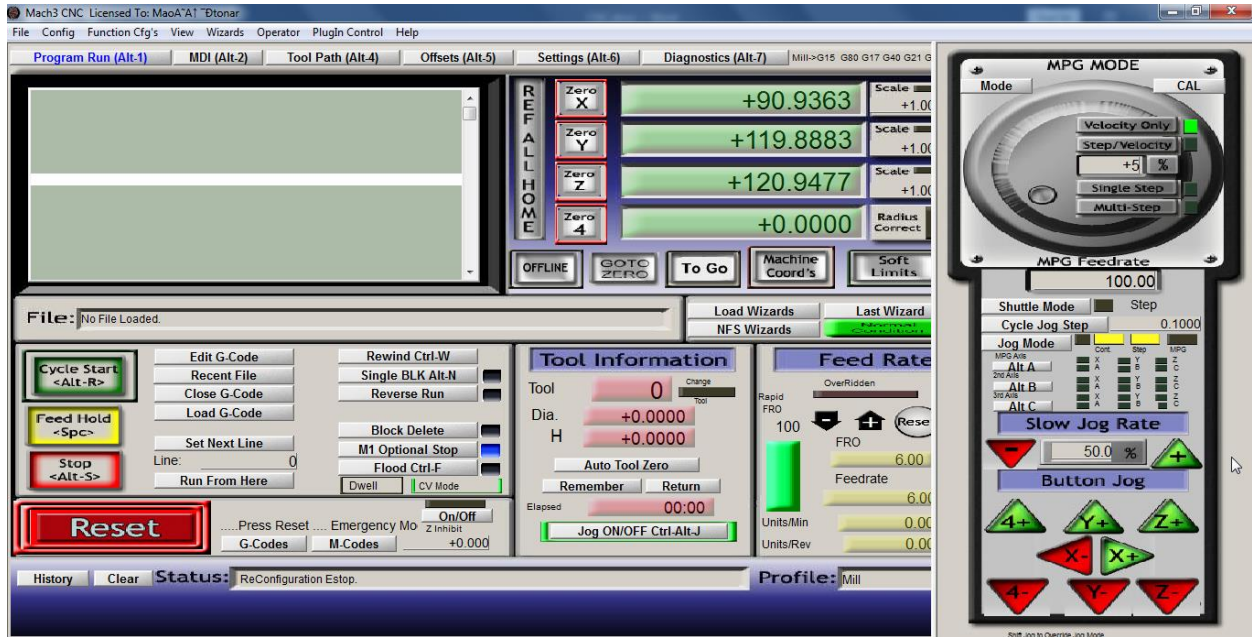


٢- الآن قم بتقليل سرعة حركة المحاور بناءً على الدقة التي تحتاجها في الحركة، بحيث يكون لديك سرعة كافية لإيقاف الحركة في حال حدوث أي اصطدام مع الحوامل

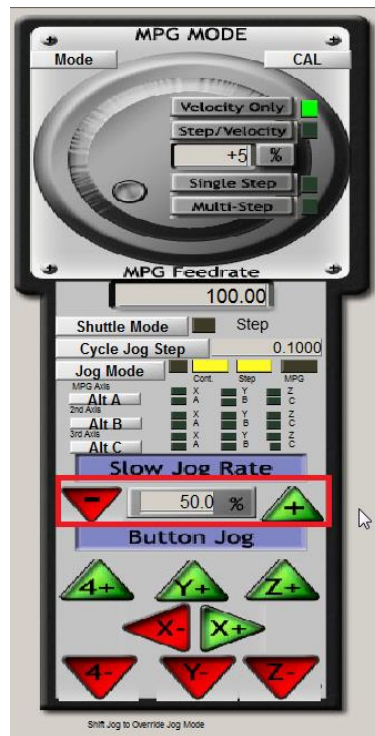


٣- الآن باستخدام مفاتيح الأسهم للمحاور X و Y و Z ، قم بضبط رأس المثقاب المؤشر بحيث يدخل في مكان السنبلة على الحامل أو تحت الزر (في الأنواع ٣ ، A1 و A2)

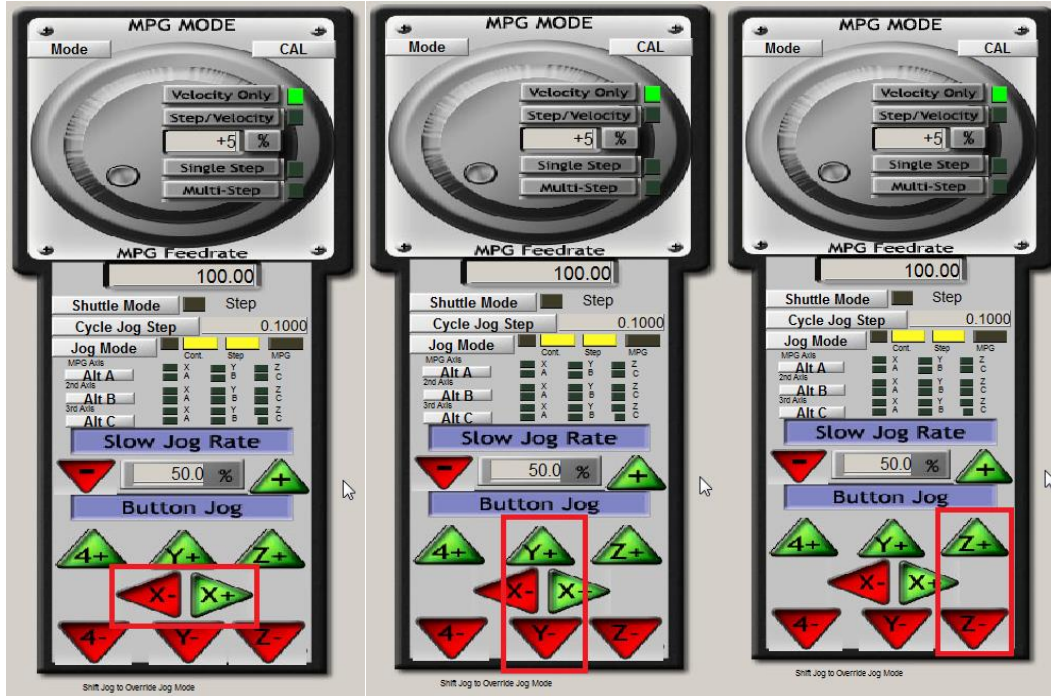


٤- ثم انتقل إلى قائمة (Alt-5) Offsets ، اختر أحد المبعات G54-59 (ملاحظة: يجب أن تكون المعلبة المختارة مدخلة في G-code الخاص بالنوع المطلوب)، ثم قم بتصنيف مواضع جميع المحاور

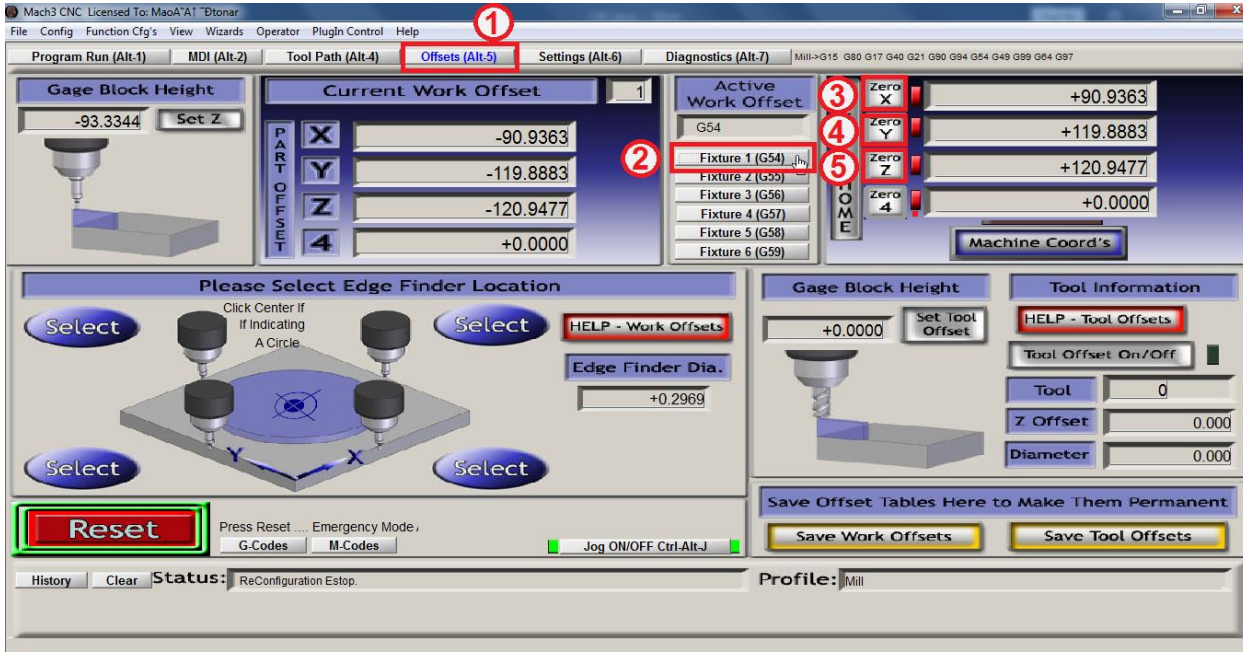


الآن عد إلى صفحة Program Run (Alt-1) واضغط على مفتاح Tab مرة أخرى لفتح قائمة الحركة اليدوية. الآن يجب رفع المحور Z حسب قطر الأنبوب الذي تم تعريفه في G-code ، حيث أن نوع ١ له قطر أنبوب ٣٠ mm. إذا كان النوع المحدد يحتوي على قطعة تركيبية في الجهاز، كما في هذا التدريب حيث يحتوي النوع ١ على قطعة تركيبية، يجب طرح حجم القطعة التركيبية من ٣٠ mm ورفع المحور Z بذلك المقدار. على سبيل المثال، إذا كانت القطعة التركيبية بحجم ١٥ mm، فإن الحساب سيكون  $١٥ - ٣٠ = ١٤$ ، وبالتالي يجب على المشغل رفع المحور Z بمقدار ١٤ mm

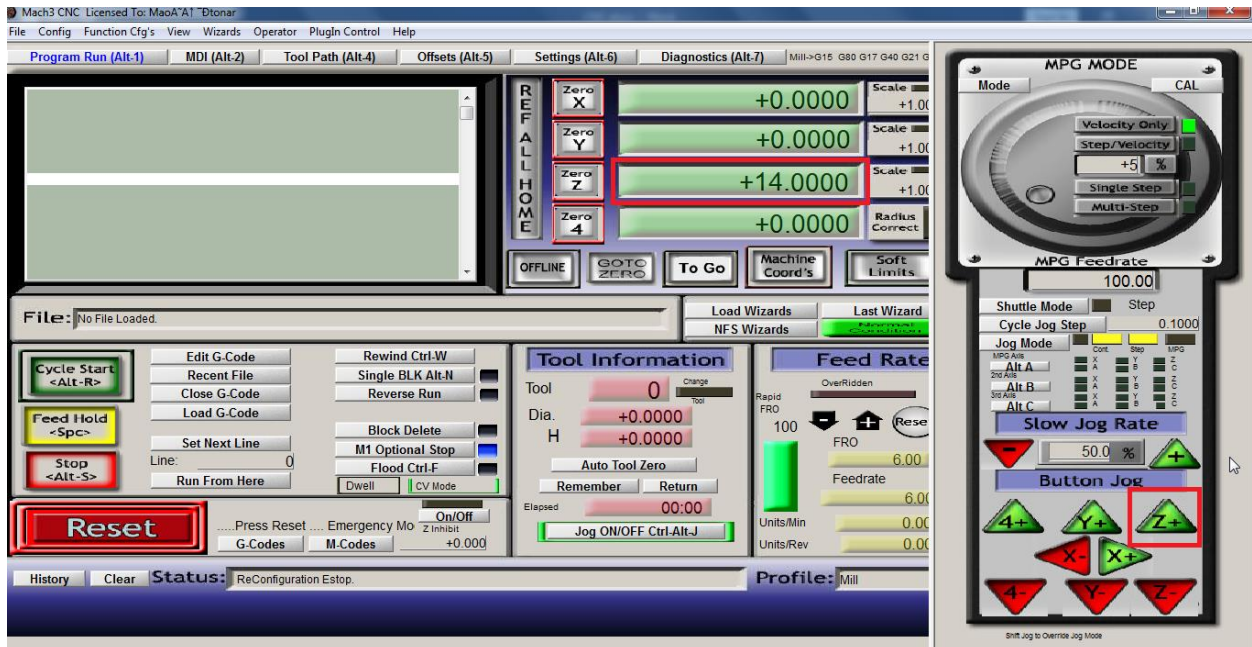


الآن انتقل إلى قائمة Offsets (Alt-5) وقم بتصفير المحور Z مرة أخرى، ثم اضغط على خيارات حفظ

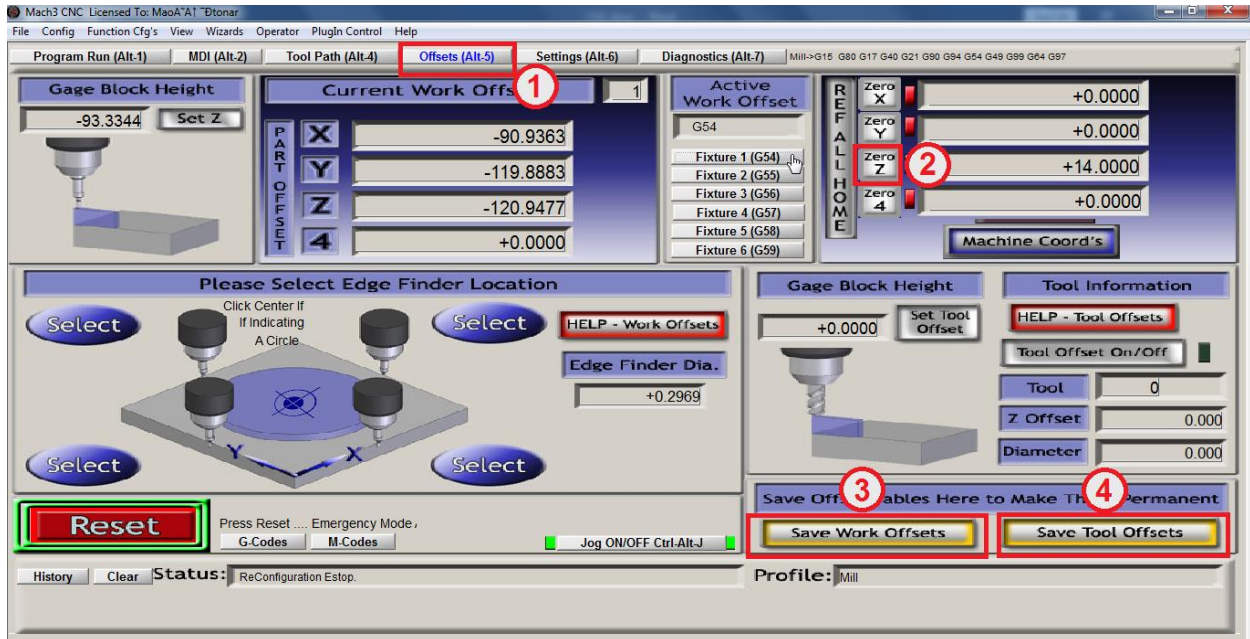

في النهاية، قم بإغلاق البرنامج وإذا ظهرت الرسالة التحذيرية أدناه، قم بتأكيدها

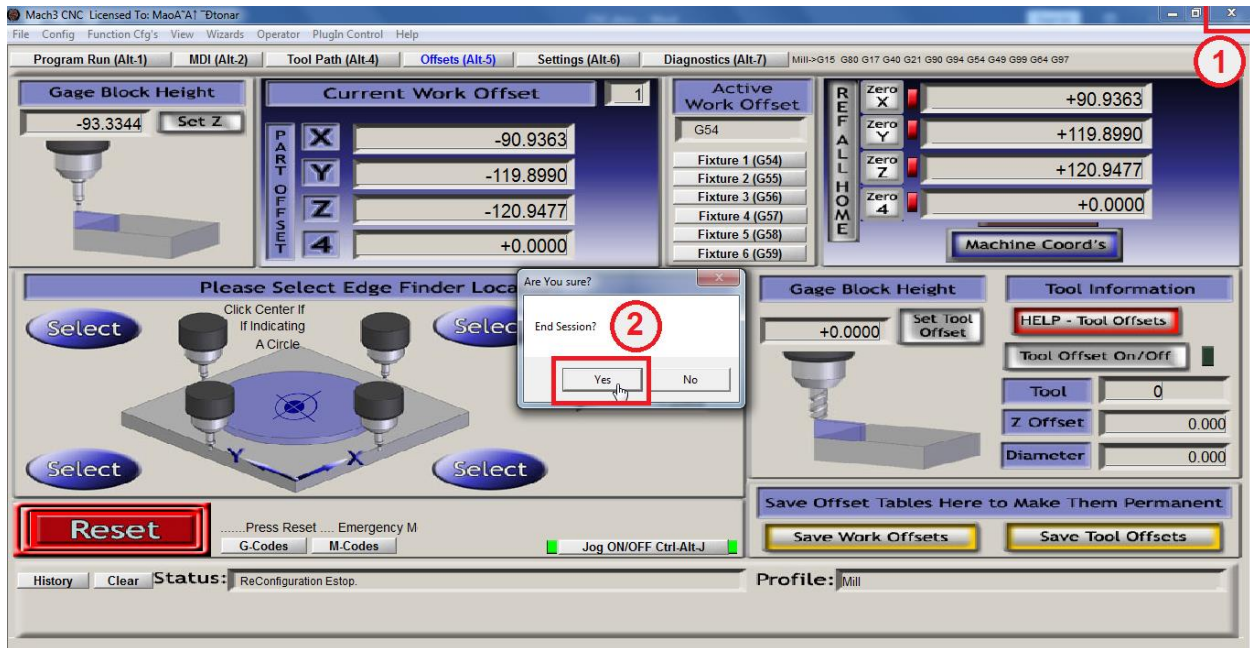

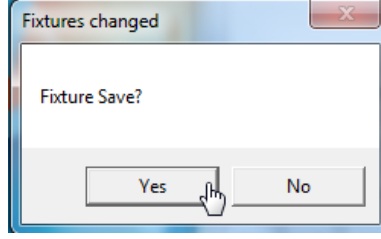


ملاحظة: يجب تأكيد رسالة الحفظ فقط في حال تم إجراء تغييرات في التصفير بواسطة الفني. خلاف ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تغيير في مواقع المحاور وإلحاق الضرر بالجهاز.

٥- في النهاية، قم بتشغيل الجهاز باستخدام G-code الخاص الذي تم فيه التصفير باستخدام المثقاب المؤشر، وذلك لاكتشاف أي مشاكل قد تحدث في التصفير


#### الفصل الخامس: إجراء الاختبار

لأخذ العينة، يجب أولاً إتمام خطوات الفصول السابقة بالترتيب، ثم استخدم الدليل التصويري أدناه للبدء في العمل مع الجهاز.

١- أولاً، انقر نقرًا مزدوجًا على أيقونة برنامج Mach3 Loader (من الأفضل تشغيله كمسؤول)

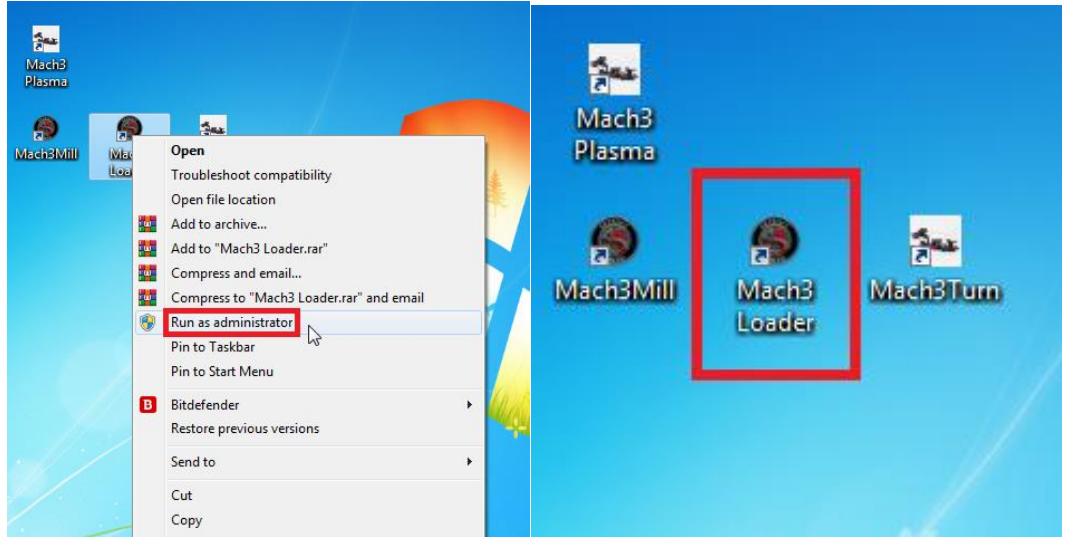


وشغل قسم Mill

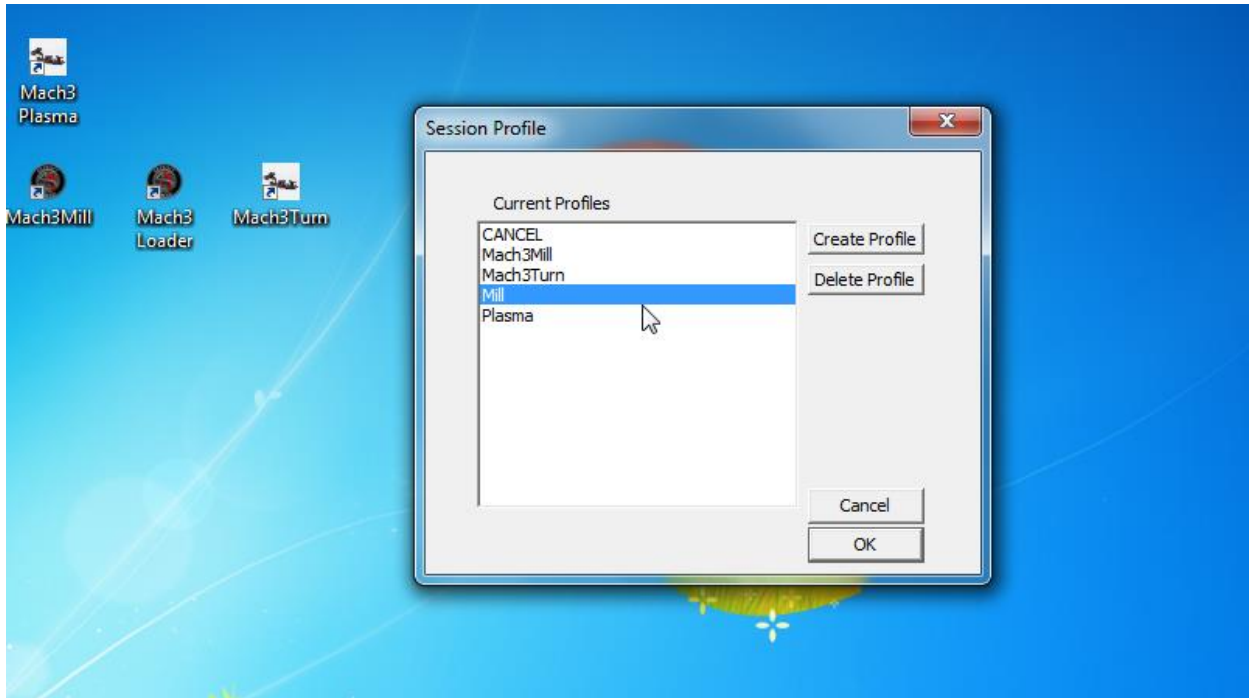


١- في البداية، قم بتثبيت حوامل النوع المطلوب في مكانها. بعد توصيل الجهاز بالبرنامج، اضغط على الزر عدة مرات حتى يتم مسح الأخطاء من شريط الحالة.

٢- بعد ذلك، اضغط على زر REF ALL HOME لكي يقوم الجهاز بعملية المحاذاة.

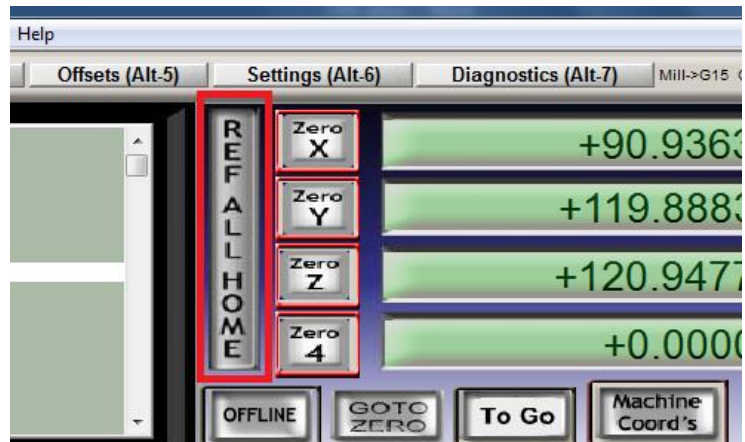



عندما لا تتغير الصفحة إلى الشكل الموضح أدناه، يرجى الانتظار

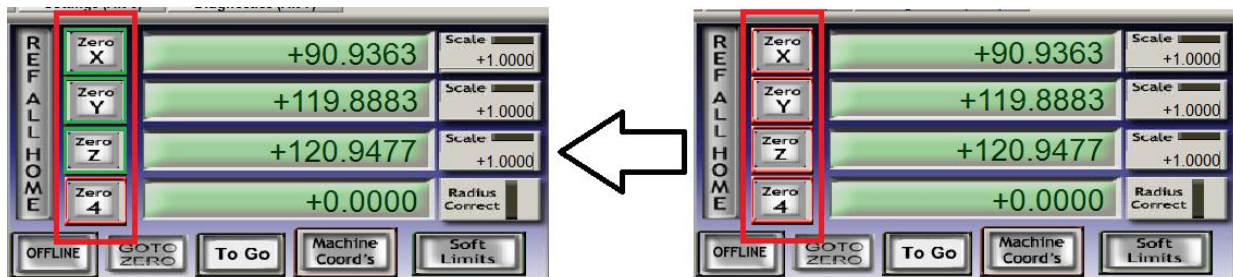

١- الآن قم بتثبيت العينة المقطوعة من الأنوب المطلوب بشكل محكم بين الحوامل، وتأكد من أنها لا تتحرك أبداً، لأن الحركة أثناء الاختبار والاهتزازات الشديدة قد تتسبب في تلف الجهاز.

٢- الآن في بيئة البرنامج، اضغط على Load G-Code ، ثم اختر الكود الخاص بالنوع المطلوب من المجلد الذي تم حفظ هذه الأكواد فيه.

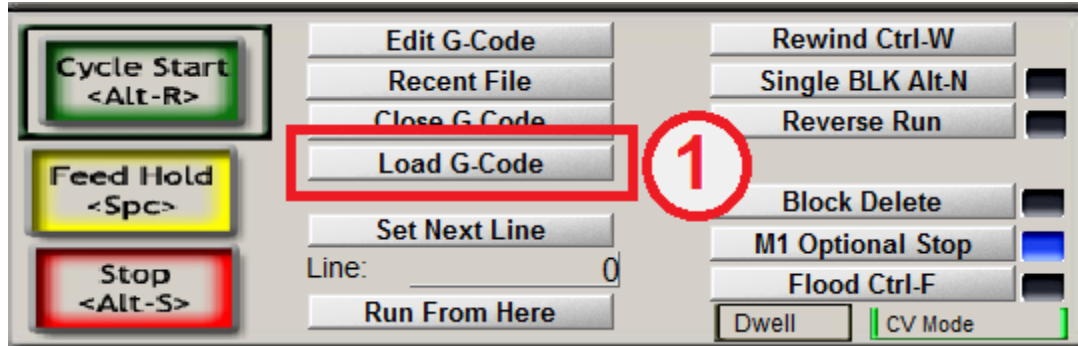

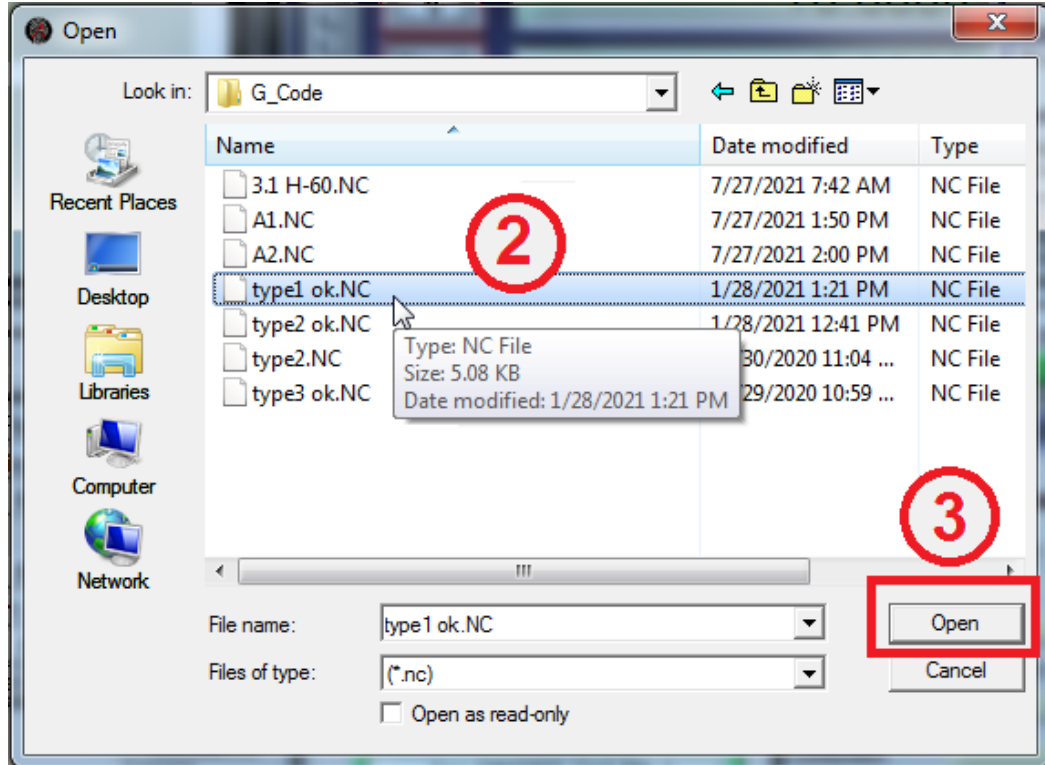

١- الآن في الصفحة الرئيسية للبرنامج، سيتم عرض G-Code وعرض لحركة المثقاب.

٢- في النهاية، يمكن للمشغل بدء الاختبار بالضغط على زر Cycle Start.

ملاحظات هامة جداً:


١- تأكد من إغلاق باب الجهاز أثناء عملية العمل.

٢- قبل بدء الاختبار، تأكد من تنظيف بقايا الاختبار السابق باستخدام المكنسة الكهربائية بشكل جيد.

يوجد في كل محور مفتاح ميكرو وسنسورات تقارب، وفي حال الاصطدام بها، قد تحدث مشكلة في نقاط الصفر للجهاز، وقد يتسبب ذلك في التواء المثقاب داخل أجزاء الجهاز. في هذه الحالة، يجب إعادة عملية التصفير لجميع الأنواع.

٣- أثناء عمل الجهاز، يجب على المشغل الوقوف بجانب الجهاز حتى يتمكن من الضغط على زر الإيقاف الطارئ الموجود على هيكل الجهاز في حالة حدوث أي مشكلة أو حركة غير طبيعية للمحاور، لمنع حدوث أي تلف للجهاز.

٤- في حال حدوث أي مشكلة، يجب أن يبدأ إجراء الاختبار من البداية

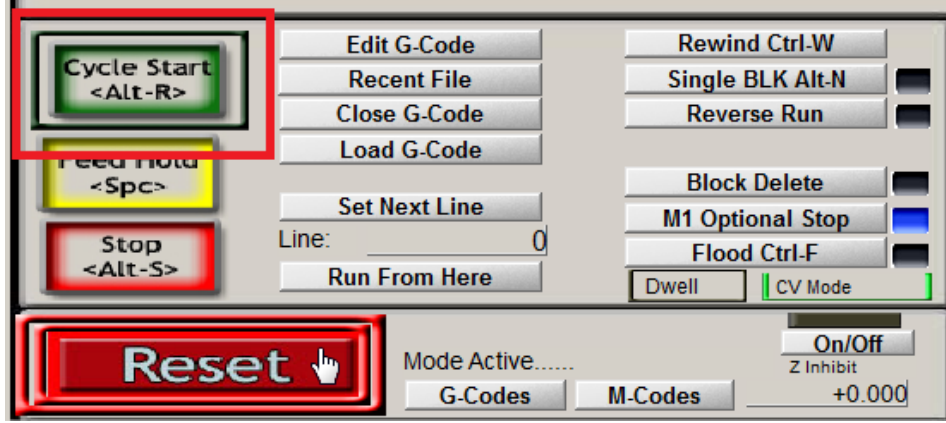

، ولكن لإجراء الاختبار التالي يجب تكرار هذه الخطوات Reset أو Stop يمكن للمشغل إيقاف الاختبار بالضغط على زر من البداية

حل الأخطاء:

الجهاز لا يتصل بالبرنامج؟

إذا كان الجهاز قيد التشغيل ولا يتصل بالبرنامج، يجب أولاً اختبار كابل الشبكة للتأكد من أنه سليم. للقيام بذلك، يجب استخدام جهاز مخصص يسمى جهاز اختبار الكابلات الشبكية بواسطة الأشخاص المتخصصين في هذا المجال. إذا كان الكابل سليماً، تحقق من إعدادات الشبكة مرة أخرى. تأكد من أن مدخل الشبكة في النظام سليم بواسطة الأشخاص المتخصصين. إذا كان النظام يحتوي على جدار ناري، قم بإيقاف تشغيله. إذا كان الكمبيوتر أو اللاب توب متصلاً بالإنترنت عبر شبكة أخرى مثل الواي فاي، قم بقطع الاتصال، حيث في بعض إصدارات ويندوز، يتم إعطاء الأولوية للشبكة المتصلة بالإنترنت وتغلق المنافذ الأخرى. تأكد من أنك تشغل البرنامج الصحيح.

الجهاز يعطي خطأ Estop أو Home Switch بعد الضغط على الزر عدة مرات عند بدء التشغيل أو حركة المحاور؟

حل هذه المشكلة، قم بإيقاف الجهاز لمدة 5 دقائق، ثم أعد تشغيله وكرر عملية الاختبار. إذا استمر الخطأ، اضغط على الزر الأحمر (لا تخلط بينه وبين زر الإيقاف الطارئ) واحتفظ بالضغط عليه، ثم اضغط على الزر عدة مرات حتى يتم مسح الأخطاء. بعد ذلك، اضغط على زر Tab في لوحة المفاتيح لفتح قائمة التحكم اليدوي، وقم بتقليل سرعة حركة المحاور



ثم باستخدام مفاتيح التحكم في وحدة التحكم، قم بتحريك المحاور قليلاً نحو مركز الجهاز لتعطيل مفاتيح الميكرو سويتش الخاصة بالإيقاف الطارئ.  
الآن، قم بإطلاق الزر الأحمر واضغط على الزر عدة مرات لتفريغ الأخطاء في شريط الحالة، ثم اضغط على زر REF ALL HOME لبدء محاذاة الجهاز. الآن يمكن للمشغل إجراء الاختبار حسب التعليمات المقدمة.

#### ملاحظات هامة جداً:

- ١- تأكد من أن باب الجهاز مغلق أثناء العمل.
- ٢- قبل بدء الاختبار، قم بتنظيف بقايا الاختبارات السابقة باستخدام المكنسة الكهربائية بشكل جيد.
- ٣- يوجد في كل محور ميكرو سويتشات وأجهزة استشعار مجاورة، وفي حال اصطدامها قد يحدث خلل في نقاط الصفر بالجهاز وقد يتسبب في التداخل مع أجزاء الجهاز، وفي هذه الحالة يجب إعادة إجراء محاذاة الصفر لجميع الأنواع.
- ٤- أثناء عمل الجهاز، يجب على المشغل الوقوف بجانب الجهاز ليضغط بسرعة على زر الإيقاف الطارئ الذي يوجد على الهيكل في حال حدوث مشكلة أو حركة غير طبيعية للمحاور، لتجنب أي أضرار بالجهاز.
- ٥- في حالة حدوث أي مشكلة، يجب إعادة عملية الاختبار من البداية.